



Motala Ströms Vattenvårdsförbund 2020

Vi är med i hela kedjan – från planering till åtgärd



Uppdragsgivare: Motala Ströms Vattenvårdsförbund

Kontaktperson: Sandra Askling

Tel: 010 - 223 54 74

E-post: sandra.askling@lansstyrelsen.se

Utförare: SGS Analytics Sweden AB

Projektansvarig: Caroline Svärd

Rapportskrivare: Caroline Svärd

Kvalitetsgranskning: Elisabet Hilding

Kontaktperson: Caroline Svärd

Tel. 076 - 527 40 27

E-post: caroline.svard@sgs.com

Omslagsfoto: Kapellån
Foto: SGS

Tryckt: 2021-05-15

Innehåll

SAMMANFATTNING.....	1
BAKGRUND.....	5
Inledning	5
Avrinningsområdet	7
Provtagningsprogrammet och rapportens struktur	10
RESULTAT LIMNISKA UNDERSÖKNINGAR	15
Fosfor.....	17
Kväve	19
Transporter kväve och fosfor	21
Metaller i vatten.....	23
Syretillstånd sjöar.....	25
Siktdjup sjöar	27
Växtplankton sjöar.....	29
Metaller i fisk.....	30
Miljögifter i vatten	31
RESULTAT KUSTUNDERSÖKNINGAR.....	32
Näringsämnen kust	33
Syretillstånd kust.....	35
Siktdjup kust	37
Växtplankton kust	39
Metaller i musslor.....	40
REFERENSER	41
BILAGA 1 Tabeller med statusklassning och EK-värden	43

Följande bilagor återfinns på Motala Ströms Vattenvårdsförbunds hemsida

BILAGA 2 Vattenkemi: Metodik och analysparametrarnas innebörd.....	49
BILAGA 3 Resultat från undersökning av vattenkemi år 2020	63
BILAGA 4 Vattentemperatur-, syre- och salinitetsprofiler år 2020.....	133
BILAGA 5 Lufttemperatur och nederbörd år 2020.....	179
BILAGA 6 Vattenföring, transporter och arealspecifika förluster år 2020	185
BILAGA 7 Växtplankton sjöar år 2020.....	197
BILAGA 8 Växtplankton kust år 2020	287
BILAGA 9 Metaller i fisk år 2020.....	303
BILAGA 10 Metaller i musslor år 2020.....	325
BILAGA 11 Miljögifter i vatten år 2020	335
BILAGA 12 Analysresultat Tinnerbäcken (juni 2020 – april 2021)	349
BILAGA 13 Utdatablad år 2020.....	355

Sammanfattning

På uppdrag av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV) har SGS (f.d. SYNLAB AB) utfört recipientkontrollen i Motala ströms avrinningsområde samt i kustområdet utanför Östergötland mellan åren 2002 - 2008 och 2012 - 2020. Denna rapport är en sammanställning och utvärdering av resultat för år 2020.

LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD

Vintern 2020 var ovanligt mild och överlag förekom ingen längre period med snö och riktigt vinterväder. Efter en förhållandevis normal vår bjöd juni på varmt sommarväder. Juli blev dock desto svalare och blötare, men värmen kom tillbaka i augusti och september. Årets avslutades men en ovanligt mild höst. Nederbörden var väl utspridd över året men på många platser kom det mer nederbörd än normalt i juli, oktober och december. Grundvattennivåerna i Motala ströms avrinningsområde var överlag nära de normala eller under de normala i början och slutet av året men under till mycket under de normala under sommaren.

Årsmedeltemperaturen var 2,7 – 3,3 °C varmare än normalt (perioden 1961 - 1990) vid SMHI:s väderstationer i Norrköping, Linköping, Harstena, Jönköping och Målilla. Juli och maj hade månadsmedeltemperaturer under de normala medan övriga månader var varmare än normalt. Undantaget Harstena där även maj och juli var varmare och Norrköping där maj var i nivå med normal temperatur men juli kallare än normalt.

Januari var rekordvarm i Harstena, Jönköping och Målilla medan november var rekordvarm vid samtliga fem väderstationer. Temperaturen dessa månader var därmed de högsta som uppmätts sedan mätningarna började vid respektive station (se Bilaga 5).

Nederbördsmängden under året var generellt i nivå eller något mindre (0 - 6 %) med den normala (perioden 1961 - 1990). I Jönköping kom det rekordmycket regn i april vilket var största mängd som noterats sedan mätningarna började (se Bilaga 5).



Figur 1. Höga flöden i Kapellån i Motala ströms sydvästra vattenråd. Foto: SGS.

VATTENFÖRING

Vid Vätterns utlopp till Motala ström (Mo02) var årsmedelvattenföringen 36 m³/s år 2020, vilket var lägre än genomsnittet för perioden 1994 - 2019 (41 m³/s) samt föregående femårsperiod (38 m³/s). I Norrköping, strax innan Motala ströms utlopp i Bråviken (Gb06), var flödet (69 m³/s) vilket även det var lägre än årsmedelvattenföringen för perioden 1994 - 2019 (97 m³/s). Sett till samtliga vattenföringsstationer som ingår i undersökningen var årets flöden i snitt i nivå med förra årets flöden, skillnaden var endast 2 % men variationen mellan stationerna var stor. Jämfört med medelvärdet för perioden 1994 - 2019 var dock årets flöden genomgående lägre (ca 37 %). Mer information gällande vattenföring finns i Bilaga 6.

LIMNISKA UNDERSÖKNINGAR

NÄRINGSÄMNET

De lägsta fosforhalterna uppmättes generellt i de skogsdominerade sydliga samt de nordvästliga delarna av MSV:s avrinningsområde och de högsta halterna noterades i slättområdena. Av de undersökta provpunkterna bedömdes 38 stycken ha hög status med avseende på fosfor, 22 god, 20 måttlig, 5 otillfredsställande och 8 dålig status (perioden 2018 – 2020) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25).

Vid årets klassning av fosfor förbättrades statusen vid sex stationer medan den försämrades vid 17 stationer jämfört med föregående års klassning (Tabell 1). Vid samtliga stationer var förändringen en statusklass. Vid en jämförelse mellan bedömningen enligt föreskrift HVMFS 2019:25 och Rapport 4913 skiljde det generellt inte mer än en klass mellan de olika bedömningarna för fosfor, med några undantag.

Fosforhalten var mer än 20 % lägre år 2020 jämfört med perioden 2017 - 2019 vid sju stationer medan den var högre vid 33 stationer.

Kvävehalterna var generellt måttligt höga till höga i sjöarna och förlusterna i vattendragen var mycket låga till måttligt höga i avrinningsområdet.

Årets medelhalter av kväve skiljde sig mer än 20 % jämfört med medelhalterna för perioden 2017 - 2019 vid totalt 22 stationer. Vid sju av dessa stationer var halterna år 2020 minst 20 % lägre jämfört med medelvärdet för perioden 2017 - 2019 medan de var högre vid 15 stationer.

Tabell 1. Stationer där statusklassningen avseende fosfor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019:25) förändrats från perioden 2017 - 2019 till 2018 - 2020. Pil anger om statusen förbättrats (upp) eller försämrats (ned), färg anger status år 2020 (perioden 2018 - 2020). För förklaring till färgmarkering se Karta 4

Station		Station	
Vättern		Finspångsåarna	
Öd01	▼	Hj06	▲
Vd01	▼	Mo09	▼
Motala ströms sydvästra Övre Motala ström			
22	▼	Li15	▼
26	▼	Nedre Motala ström och Bråviken	
28	▼		
30	▼	Fi07	▼
34	▼	GB03	▲
304	▼	Li11	▼
606	▼	Söderköpingsån	
616	▲	Sö02	▼
Stångån		Sö04	▲
KS02	▼	Storån	
MS04	▲	Åt09	▼
MS07	▲	Externa stationer	
		GB06	▼

TRANSPORTER

Transporterna av ämnen styrs till stor del av vattenföringen. Skillnader i månadstransporter under året överensstämde i hög grad med variationerna i flödet. Den sammanlagda transporten till havet från de stora mynningarna inom MSV, Glans utlopp (Gb06), Storåns utlopp (Sö04) och Vindåns utlopp (Va12), uppgick till 91 ton fosfor och 2183 ton kväve år 2020. Detta var 21 % (fosfor) respektive 56 % (kväve) mer än föregående år. Jämfört med föregående treårsperiod (2017 - 2019) var årets transporter av fosfor till havet i nivå med dessa medan de var 18 % högre för kväve. Att transporterna var högre år 2020 jämfört med år 2019 beror på att flödet var förhållandevis lågt år 2019. Dock varierade flödets storlek i förhållande till föregående år mycket mellan olika stationer i avrinningsområdet.

METALLER I VATTEN

Årsmedelhalterna av de undersökta metallerna kadmium (Cd) och krom (Cr) samt årsmedelhalt av biotillgänglig halt för bly (Pb), nickel (Ni), zink (Zn) och koppar (Cu) var generellt låga vid de undersökta stationerna och uppgick endast till 0 - 25 % av respektive bedömningsgrund/gränsvärde. Undantagen var Efter Skärblacka (GB02) och Storåns utlopp (Sö04) där kadmium (Cd) respektive krom (Cr) uppgick till 25 - 50 % av bedömningsgrund/gränsvärde. Undantag var även Byngarens utlopp (Va07) och Håcklasjön utlopp (Åt09) där zinkhalten uppgick till 50 - 75 % av aktuell bedömningsgrund vid båda stationerna samt så uppgick koppar (Cu) och kadmium (Cd) till 25 - 50 % av bedömningsgrund/gränsvärde vid Byngarens utlopp (Va07) respektive Håcklasjöns utlopp (Åt09).

SYRETILLSTÅND

Syrgashalten, som anger mängden syre löst i vatten, har analyserats i samtliga av de ingående sjöarnas bottenvatten. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) klassades syrestatusen i 16 av de 32 undersökta provpunkterna som hög eller god, vid en station var statusen måttlig och vid en otillfredsställande. Dålig status bedömdes 14 stationer av



Figur 2. Järnlunden (Li21) i Stångåns vattenråd.
Foto: SGS.

stationerna ha. I några sjöar syntes, liksom tidigare år, tydliga språngskikt där syreförhållandena snabbt ändrades med ökande djup från att vara bra till dåliga. Sjöarna Noen (606) och Järnlunden (Li21) hade båda stora vattenmassor där syrefria förhållanden rådde från botten och ca 10 m uppåt. Helt syrefria förhållanden vid botten kan leda till fosforläckage från sedimenten.

År 2020 syntes en markant ökning av fosforhalten vid botten jämfört med vid ytan i Hamnarydssjön (4B) och Noen (606). Även i Kisasjön norra delen (KS02) och Järnlunden (Li21) syntes en liten ökning.

I både Kisasjön norra delen (KS02) och i Hamnarydssjön (4B) uppmättes hög ammoniumkvävehalt i bottenvattnet i augusti (1200 respektive 1500 µg/l), vilket kan bero på inlagring av avloppsvatten. Även i sjön Järnlunden (Li21) noterades hög ammoniumkvävehalt (1000 µg/l). Detta påverkar syretillståndet då nedbrytningen av ammoniumkväve till nitrat förbrukar mycket syre.

SIKTDJUP

Siktdjupet undersöktes i samtliga ingående sjöar. Vid 24 av 32 provplatser klassades siktdjupet som hög eller god (perioden 2018 - 2020) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25). Tre sjöar fick måttlig status, två fick otillfredsställande och tre fick dålig status. I samtliga sjöar med dålig status avseende siktdjup år 2020 var klorofyllhalten förhöjd (54 – 125 µg/l, medel för perioden 2018 - 2020) vilket påvisade algblooming. Minst siktdjup år 2020 noterades i Södra Teden (Åt07) följt av Asplången (Sö01), Båtsjön (Åt04), Hargsjön (Mö03) och Krön (MS05).

VÄXTPLANKTON

Växtplanktonsamhället undersöktes i 26 sjöar i Motala Ströms avrinningsområde. Sex sjöar: Bodasjön (MS30), Vässledasjön (8), Skärsjösjön (304), Ören (MS22), Sommen (Bo01) och Östra Lågern (Yd01), med övervägande näringskänsliga arter och liten biomassa, fick hög näringsstatus. Tio sjöar: Säbysjön (26), Sommen (36), Boren (Mo03), Järnlunden (Li21), Sommen (34), Kisasjön (KS02), Åsunden (Ki06), Ralången (18), Avern (Hj06) och Bönnern (Fi06) med låga klorofyllvärden men varierande biomassa och varierande andel näringskrävande arter fick god näringsstatus.

Tre sjöar: Roxen (Li 15), Krön (MS05) och Noen (606), som uppvisade liten till måttligt stor biomassa med många näringsgynnande arter fick måttlig näringsstatus. Fyra sjöar: Glan (Gb03), Asplången (Sö01), Ärlången (Åt06) och Hargsjön (Mö03), hade en måttligt stor växtplanktonbiomassa och dominerades dessutom av arter med preferens för näringsrika tillstånd. Dessa sjöar fick otillfredsställande näringsstatus.

Två sjöar: Båtsjön (Åt04) och Södra Teden (Åt07), som fick dålig näringsstatus kännetecknades av kraftigt förhöjda biomassor och dominans av cyanobakterier. *Gonyostomum semen* förekom i två sjöar, Ören (MS22) och Avern (Hj06), men endast i liten respektive mycket liten mängd. Tyvärr gick provflaskan med rörprovet för Hamnarydssjön (4B) sönder. Det genomfördes en kvalitativ analys på håvprovet. Resultaten visade på en liknande artsammansättning som tidigare år och statusen hade troligen blivit god eller måttlig.

METALLER I FISK

Metaller och organiska miljögifter i abborre (*Perca fluviatilis*) undersöktes vid nio lokaler, varav tre var vid kusten och övriga i sjöar. Halterna av metallerna krom, nickel och bly förekom vid flertalet stationer under respektive analys rapporteringsgräns. Störst avvikelse från jämförvärdet, stor eller mycket stor, noterades för flertalet stationer avseende kadmium, för två stationer avseende koppar och för en station avseende zink.

MILJÖGIFTER I VATTEN

Särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen undersöktes i 11 stationer. Flertalet undersökta ämnen överskred inte aktuell bedömningsgrund eller gränsvärde. Undantag var framförallt benzo(a)pyren, fluoranten, PFOS, diklofenak, etinylestradiol och ammoniakkväve.

KUSTUNDERSÖKNINGAR

NÄRINGSÄMNA

Näringsämnen undersöktes vid 13 kustlokaler. Den sammanvägda statusen, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), var otillfredsställande vid de inre kuststationerna: Östra Esterön (GB20), Slätbaken (Sö06) och Trännöfjärden (Sö13), medan den var måttlig vid övriga stationer. Årets (perioden 2018 - 2020) sammanvägda statusklassning hade förbättrats för Bråviken Pampusfjärden (GB11) från otillfredsställande till måttlig. I Slätbaken (Sö06), Trännöfjärden (Sö13), Valdermarsviken inre (Va03), Orren (Va08) och Kaggebofjärden (Va11) var fosforhalterna kraftigt förhöjda i bottenvattnet, vid ett eller flera tillfällen, framförallt under sommarmånaderna och oktober. De förhöjda fosforhalterna kan kopplas till dåliga syreförhållanden i bottenvattnet.

SYRE

Vid sju av provplatserna rådde ingen syrebrist och syrestatusen bedömdes som hög. Vid övriga sex stationer förekom säsongsmässig syrgasbrist. Vid dessa stationer bedömdes statusen som god i Valdermarsviken inre (Va03), Kaggebofjärden (Va11) och Trännöfjärden (Sö13) och som måttlig i Hafjärden (Sö14), Slätbaken (Sö06) och Orren (Va08). Årets statusklassningar (perioden 2018 - 2020) skiljde sig inte vid någon station från fjolårets (perioden 2017 - 2019).

SIKTDJUP

Siktdjupet mättes vid samtliga 13 provpunkter vid kusten. Siktdjupet bedömdes som måttligt eller otillfredsställande vid samtliga provplatser (perioden 2018 - 2020). Generellt var statusen för siktdjupet måttlig vid de yttre punkterna medan det var otillfredsställande vid provpunkterna längre in mot land med några undantag. Statusen var oförändrad jämfört med statusklassningen föregående år (perioden 2017 - 2019).

VÄXTPLANKTON

Växtplankton undersöktes vid tre kustlokaler utanför Motala ströms avrinningsområde år 2020. Den sammanvägda näringsstatusen för året blev otillfredsställande vid samtliga tre lokaler.

METALLER I MUSSLOR

Majoriteten av de uppmätta metallhalterna hade ingen/obetydlig eller liten avvikelse från jämförvärdena. Undantag var en tydlig avvikelse av krom i Trännöfjärden (Sö13) och en mycket stor avvikelse i Inre Valdermarsviken (Va03).



Figur 3. Blåmusslor (*Mytilus edulis*). Foto: Sveriges Vattenekologer AB.

Bakgrund

INLEDNING

Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV) bildades år 1955 som en följd av en längre tids oro för det allt smutsigare vattnet i Motala ström. Det var landshövdingen i Östergötlands län, Carl Hamilton, som tog initiativet och inbjöd representanter för kommuner och större industrier till en diskussion om lämpliga åtgärder.

Samtidigt som Strömmen fick ta emot orenat avloppsvatten utgjorde den då, liksom idag, vattentäkt för alla tätorter längs sträckan. Ett av de mycket påtagliga problemen som detta medförde var den svåra paratyfusedemin 1953. Resultatet av ett möte, som hölls i Linköpings stadshus den 22 juni 1955, blev att Motala Ströms Vattenvårdsförbund – MSV bildades.

På uppdrag av MSV har SGS Analytics Sweden AB (f.d. SYNLAB AB) utfört recipientkontrollen i Motala ströms avrinningsområde samt i kustområdet utanför Östergötland åren 2002 - 2008 och 2012 - 2020. Denna rapport är en sammanställning och utvärdering av resultat för år 2020. Undersökningarna har utförts enligt gällande kontrollprogram, daterat september 2017-03-20.

Följande personer har medverkat vid 2020 års undersökningar:

- Magnus Bergström, Björn Thiberg och Reijo Nygård SGS – provtagning av vatten och växtplankton,
- Ingrid Hårding och Malin Mohlin, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB – utvärdering av växtplankton limnisk (Ingrid Hårding) och kust (Malin Mohlin),
- Ragnar Bergh och Mikael Forssén, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB – insamling av abborre,
- Micke Borgiel, Sveriges Vattenekologer AB – insamling av musslor,
- Elisabet Hilding, SGS Linköping – kvalitetsgranskning av årsrapporten,
- Caroline Svärd, SGS Linköping – projektledning, utvärdering av kemiska och fysikaliska vattenkemiparametrar och metaller, framtagande av GIS-kartor samt rapport-skrivning.

Naturvårdsverket har tidigare i Allmänna Råd 86:3 lagt upp riktlinjer för recipientkontrollen (vattenundersökningar). Allmänna råd 86:3 har dock upphört att gälla när denna rapport skrivs. Några nya direktiv har ännu ej kommit ut och därför bör intentionerna i Allmänna råd behållas tills vidare.

Målsättningen med recipientkontrollen är enligt Naturvårdsverkets "Allmänna råd" (86:3) att:

- åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde,
- relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad bakgrundshalt och bedömningsgrunder för miljökvalitet,
- belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen,
- ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.

Riksdagen har fastställt sexton övergripande nationella miljökvalitetsmål och cirka 70 nationella delmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Syftet är att klara av alla stora miljöproblem i Sverige inom en generation (år 2020). År 2010 fattade riksdagen beslut om ett förändrat miljömålssystem med Naturvårdsverket utpekat som samordnare av miljömåluppställningen.

Förutom de sexton miljö kvalitetsmålen utgörs miljömålsstrukturen numera även av generationsmål och etappmål (kommer successivt att ersätta delmålen). De grundläggande värdena och de övergripande miljömålsfrågorna är inbakade i strecksatserna till generationsmålet. Följande fyra nationella miljö kvalitetsmål är de som främst berör sjöar och vattendrag:

Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hållristningar.

Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds nivåerna.

Medlemsstaterna i EU har genom vattendirektivet (2000/60/EG) enats om att förvalta sina vatten på ett likartat sätt. De vatten som inte har godtagbar status ska åtgärdas och förvaltningsplaner och åtgärdsprogram ska tas fram. Vattenmyndigheterna beslutade december år 2016 om en ny förvaltningsplan och ett nytt åtgärdsprogram för vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt. Förvaltningsplanen redovisar de förhållanden och de miljö kvalitetsnormer som ska gälla inom vattendistriktet. Åtgärdsprogrammet beskriver vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla eller uppnå en viss miljö kvalitetsnorm.

Övervakning är en förutsättning för arbetet med åtgärdsprogram och för att följa upp om miljö kvalitetsnormerna uppfylls. Övervakningen ska ge en sammanhållen och heltäckande översikt av den ekologiska och kemiska statusen för ytvatten inom varje vattendistrikt. Övervakning kan ske i form av undersökande, kontrollerande respektive operativ övervakning, varav de två sistnämnda är de former som är mest jämförbara med nuvarande recipientkontroll.

AVRINNINGSOMRÅDET

Avrinningsområdet för Motala ström är ett av Sveriges största och omfattar ca 15 500 km². Området utgörs av 51 % skog, 29 % öppna ytor (åkermark och tätorter) och 20 % vatten. Motala Ströms Vattenvårdsförbunds (MSV) verksamhetsområde utgör ca 9 000 km² och berör nästan hela Östergötland inklusive kustområdet (Karta 1). Dessutom ingår delar av Örebro län samt Svartåns avrinningsområde i Jönköpings län och Stångåns avrinningsområde i Kalmar län. Undersökningarna i Vättern med tillflöden utförs av Vätternvårdsförbundet. Vätterns enda utlopp sker i Motala ström och därifrån kommer halva den vattenmängd som slutligen når ut i Bråviken och Östersjön. På sin väg från Vättern till Bråviken ökar vattenflödet genom tillflöden från bland annat Svartån samt Stångån ut i Roxen och Finspångsån samt Ysundaån till Glan.

VATTENRÅDEN

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Inom MSV finns 10 stycken vattenråd, vilka presenteras nedan. Dessa ska representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet i olika avrinningsområden möjlighet att delta i diskussionerna.

Vätterns vattenråd

Vattenrådsområdet omfattar de västligaste delarna av Östergötlands län, det vill säga området som avrinner mot Vättern. Omgivningarna består till mycket stor del av jordbruksmark och ligger relativt lågt, förutom Omberg beläget ca 260 meter över havet. I området ligger sjön Tåkern som är en grund och näringsrik slättsjö med ett rikt fågelliv.

Utsläppskällor: Till Vättern sker utsläpp från kommunala avloppsreningsverk i Ödeshög och Vadstena. Det sker även stor påverkan från omgivande jordbruksmark.

Motala ströms sydvästra vattenråd

Vattenrådsområdet omfattar hela den sydvästra delen av Motala ströms avrinningsområde. Området börjar där Svartån rinner upp vid trakterna av Anneberg och Nässjö och följer Svartån i nordlig riktning genom sjön Sommen och vidare i nordöstlig riktning till inloppet i sjön Roxen.

I de södra delarna, väster om sjön Sommen, domineras Svartåns omgivning av skog, men från Vässledasjön och norrut till Sommen består åns dalgång till stor del av jordbruksmark. I området utgör sjöar och vattendrag framträdande delar av landskapet, här finns både grunda slättsjöar och djupare sprickzonssjöar. Större tillflöden till Svartån västerut är Noån, Mölarpsån, Kliarydsån, Boån, Rallån, Dryllån och Lillån. Norrut, i ett högre beläget område, ligger de mer näringsfattiga sjöarna Vänstern och Noen. Sommen är en djup och näringsfattig sjö där de många vikarna består av sprickzoner i urberget. Även Västra och Östra Lägern söder om Sommen är näringsfattiga sjöar med stora naturvärden.

Från utloppet ur Sommen vid Laxberg till inflödet i Roxen rinner Svartån först genom en skogsbygd med mindre inslag av jordbruksmark som sedan övergår i mer jordbruksdominerad slättbygd på sin väg mot Roxen.

Utsläppskällor: Det finns flera kommunala avloppsreningsverk i området, belägna i bland annat Anneberg, Tranås, Jönköping, Sommen, Boxholm och Mjölby som belastar Svartån och sjön



Karta 1. Vattenråd Östergötlands län. Källa Länsstyrelsen Östergötland.

Sommen. Svartån tar också emot utsläpp från flera industrier samt lakvatten från avfallsupplag. Svartån och dess biflöden påverkas även av att den rinner genom området med mycket intensivt jordbruk, där risken för ytavrinning med höga halter av närsalter är stor. Lillån påverkas förutom av jordbruk även av Malmens flygfält.

Stångåns vattenråd

Stångån rinner upp i trakterna av Vimmerby. Den sydligaste provpunkten finns i Storebro damm söder om Vimmerby. Stångån rinner därefter genom sjön Krön och vidare in i Östergötland via sjön Juttern.

Stångån ringlar norrut genom sjöarna Krön och Juttern och vidare genom sjösystemet med bland annat Åsunden, Järnlunden, Rängen och Ärlången för att till sist mynna i Roxen vid Linköping. Kisaån är ett biflöde till Stångån som ansluter i norra delen av sjön Åsunden. I Stångåns södra del domineras landskapet av skogsområden medan dalgången blir mer jordbruksdominerad i de norra delarna.

Utsläppskällor: I området finns punktkällor i form av kommunala avloppsreningsverk i Vimmerby, Södra Vi, Gullringen, Horn, Rimforsa, Brokind och Linköping. Stångån fungerar också som recipient för flera industrier från vilka bland annat metaller tillförs. Uppströms Kisa finns ett pappersbruk med utsläpp till Kisaån. Invid Kisaån strax norr om Kisa ligger även ett större sågverk. I januari 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Som en följd av detta mellanlagrades timmer i Kisasjön under åren 2005 och 2006.

Finspångsåarnas vattenråd

Finspångsåarnas vattenråd ligger i de nordvästra delarna av Östergötland. Högt belägna bäckar rinner genom skogsmark och förenas allt eftersom för att slutligen rinna ut i Glan. Eftersom området domineras av skogsmark blir vattnet ganska humusrikt till sin karaktär. Det innebär att dess innehåll av organiskt material är stort på grund av läckage av humus från myrar och skogsmark. I åsystemet ingår bland annat Hättorpsån, med vatten från sjöarna Höksjön, Stråken och Ommen, och Emmaån som båda rinner in i Hällestadsån. Biflödena som samlats ihop till Hällestadsån rinner ut i sjön Bönneren, genom Finspång och slutligen via sjöarna Skuten och Dövern ut i västra Glan. Även Ysundaån ingår i vattenrådsområdet och biflödena Haddeboån och Hjortkvarnsån. Ån rinner genom sjön Avern och sedan mot sydost och Igelfors bruk. Efter att ha passerat ett antal långsträckta skogssjöar når vattendraget sjön Åmlången öster om Finspång och därefter Ysundaviken och utloppet till Glan.

Utsläppskällor: Biflödet från sjön Stora Vänstern påverkas av två reningsverk i närheten av Karlsby vid Stora Vänstern. Två avloppsreningsverk påverkar Hättorpsån. Även Emmaån, Finspångsån och Ysundaåns åsystem får ta emot utsläpp från reningsverk. Hällestadsån, Emmaån och Ysundaån fungerar som recipienter för flera bruk där bland annat metaller tillförs. I Skuten, som delvis ligger inne i Finspångs tätort, sker utsläpp från flera industrier.

Övre Motala ströms vattenråd

Vattenrådsområdet omfattar Motala ströms utlopp från Vättern vid Motala via sjön Boren till sjön Roxen. Avrinningsområdet mellan Motala och Roxen är relativt litet och domineras av jordbruksmark i den södra delen, vilket medför tillskott av närsalter till vattensystemen, medan den norra till största delen består av skogsmark.

Roxen har en mycket central "funktion" i Motala Ströms avrinningsområde eftersom den fungerar som en knutpunkt och tar emot vatten från tre stora vattendrag; Motala ströms huvudfåra,



Figur 4. Nedströms Sjöaluckesjön (306) i Motala ströms sydvästra vattenråd. Foto: SGS.

Svartån samt Stångån. Roxen är förhållandevis grund men har en relativt stor yta. Sjön har uppvisat problem med kraftiga algbloomningar, vilka är ett tecken på höga näringshalter.

Utsläpp: I Motala sker flera industriella utsläpp till Motala ström. Till sjön Boren har Motalas största reningsverk sina utsläpp. Roxen får ta emot utsläpp från reningsverk samt metallhaltiga utsläpp från industrier. Det renade avloppsvattnet från Skärblacka bruk och tätort leds ut i Motala ströms mynning i Glan. Södra Teden tar emot utsläpp från Björsåters reningsverk.



Figur 5. Nära Arkösundet (No06) i Nedre Motala ström och Bråvikens vattenråd. Foto: SGS.

Nedre Motala ström och Bråvikens vattenråd

Vattenrådsområdet omfattar Motala ströms utlopp ur sjön Roxen, sjön Glan och till inloppet i Bråviken och Arkösund. Alldeles efter Glans utlopp i Motala ström ligger råvattenintaget till Norrköpings vattenverk.

Bråviken sträcker sig från Norrköping i väst mot Östersjön i öster. Bråvikens norra kust är en förkastningsbrant med bitvis lodräta, höga klippor som störtar ner i havsviken. Den södra delen av Bråvikens kust är mycket flackare och utgörs till stor del av odlad mark. Längst in i viken är Bråviken tämligen grund. Den saknar grunda mynningsströklar och har en relativt stor sötvattentillrinning från Motala ström och Nyköpingsån.

Utsläppskällor: De punktutsläpp som finns är Bråvikens pappersbruk längst in i Bråviken och flera reningsverk, framförallt på vikens södra sida. I Norrköping förekommer också flera industriella utsläpp som tillför både metaller, syretärande ämnen och närsalter. Vid Bråvikens mynning till Östersjön finns dessutom en fiskodling som tillför närsalter.

Söderköpingsåns vattenråd

Områdets södra del består främst av mager skogsmark medan den norra delen mer och mer övergår i ett slättlandskap med näringsrika jordar. Från sjön Yxningen, som är en näringsfattig sjö omgiven av håll- och skogsmarker med ett maxdjup på 72 m, rinner Hållaån via sjöarna Byngaren och Strolången ut i Storån/Söderköpingsån.

I Östergötlands skärgård finns djupa förkastningssprickor i nordväst-sydöstlig riktning. Dessa sprickor syns som långa och djupa vikar, där flera har trösklar ut mot havet eller angränsande kustområden.



Figur 6. Slätbaken (Sö06) i Söderköpingsåns vattenråd. Foto: SGS.

Slätbaken är en tröskelfjärd vilket innebär att vattenomsättningen i fjärdens inre, djupare delar begränsas av en grundare tröskel vid inloppet till fjärden. Detta i kombination med det mycket näringsrika vattnet som tillförs fjärden från Söderköpingsån, medför att det ofta blir syrgasbrist i de djupare delarna av Slätbaken.

Utsläppskällor: I Gusum, Östra Ryd och Västra Husby tillförs Söderköpingsån vatten från respektive ords reningsverk. Söderköpings avloppsreningsverk pumpar idag sitt vatten via en överföringsledning till Norrköping men släppte tidigare sitt vatten till nedre delen av Hållaån.

Storåns vattenråd

I Storåns vattenråd ligger den näringsfattiga källsjön Horsfjärden med ett stort djup, ca 40 m. Bysjön, Båtsjön och Håcklasjön längre nedströms är däremot mycket grundare och även mer näringsrika än Horsfjärden.

Utsläppskällor: Nedströms provpunkten vid Bysjöns utlopp sker utsläpp från industrier och Åtvidabergs reningsverk.

Kustlandets vattenråd

Provtagningsområdet sträcker sig från Trännöfjärden i norr till Alösundet i söder. Vikarna Slätbaken och Bråviken mynnar till mellersta delen av Östersjön. Området inkluderar både ytter- och innerskärgård och är mycket skiftande, bland annat varierar djupen kraftigt från fjärdarnas djuphålor till grundare områden. Öarna i det inre området är skogsbevuxna, ofta med ekhagsmarker, lundar och betade ängsmarker. En del mindre områden är åkermark. Valdemarsviken är en lång fjärd med tröskel, precis som Slätbaken, vilket innebär att vattenomsättningen i bottenregionen är dålig.

Utsläppskällor: Kvaliteten på kustzonens och skärgårdens ytvatten bestäms främst av tillförseln från Motala ström och Söderköpingsån, medan bottenvattnets kvalitet huvudsakligen bestäms av mängden material som sedimenterar samt den bottennära strömbilden. I området finns även flera fiskodlingar med utsläpp av näringsämnen.

Vindåns vattenråd

I Vindåns vattenråd ingår Vindån samt kuststationen Kaggebofjärden. Vindåns avrinningsområde börjar söder om sjön Yxningen. De övre delarna domineras av skog men andelen åkermark ökar i de nedre delarna. Vindån mynnar ut i havet vid Kaggebofjärden.

PROVTAGNINGSPROGRAMMET OCH RAPPORTENS STRUKTUR


MSV:s provtagningsprogram innefattar nära 100 provpunkter i vattendrag, sjöar och kust. 2020 års provtagning omfattade vattenkemi, klorofyll, metaller (sötvatten) och växtplankton (limniskt och kust) samt metaller i fisk och mussla. Vissa år ingår även analys av kiselalger/påväxt, bottenfauna, makroalger, miljögifter i fisk och mussla, sediment, prioriterade ämnen i vatten samt nätprovfiske. Vilka undersökningar som utfördes vid respektive provpunkt år 2020, och vilka som utförs övriga år, framgår av Tabell 2. De vattenkemiska provpunkternas läge illustreras i Karta 2.

I årets rapport ingår även analysresultat för ett urval av miljögifter i vatten som undersökts vid 11 provpunkter inom MSVs avrinningsområde på uppdrag av MSV och Länsstyrelsen i Östergötland. Linköpings kommun har genomfört en undersökning vid 4 punkter i Tinnerbäcken, resultaten från den undersökning återfinns i en bilaga.

Första delen av rapporten behandlar resultat från undersökningar i sjöar och vattendrag (limniska) och efterföljs av resultat från kustundersökningarna. Provpunkterna i resultatdelen och bilagorna är ordnade efter respektive vattenråd (se föregående avsnitt om Vattenråden). Förutom de ingående stationerna i MSV ingår även ett antal externa stationer. Provpunkternas läge och vilka undersökningar som gjorts framgår av Tabell 2.

Stationen i Hamnarydssjön (4b) är flyttad ca 400 m söderut från och med år 2012. Provtagning i Gb20 Bråviken Ö Esterön återupptogs år 2013 då den inte provtagits under perioden 2009 - 2012 på grund av muddringsarbete i området. Under denna period (2009 - 2012) skedde istället provtagning i GB22 Bråviken Mellersta. Sedan år 2016 provtas stationen Fi12 (Dovern, Centrala Dovern vattenkemi) och sedan år 2017 stationerna GB07 (Norrköping Herstadberg), GB08 (Norrköping Lindö) och Li06 (Stångåns inlopp i Roxen). GB07 (Norrköping Herstadberg) har under åren 2017 - 2018 behandlats som ett vattendrag men från och med år 2019 behandlas den som en

kuststation på grund av hög salthalt. Provtagningen vid punkten Storåns utlopp (St09) avslutades i februari 2019. Kapellåån (Li17) flyttades i februari 2019 till en ny punkt (RT90 6476840 / 1480240) på grund av dåligt flöde vid den tidigare provplatsen (RT90 6477661 / 1479140). Svartån, Svartåfors (Li13) har påverkats av renovering av dammluckor och provet har tagits 100 m uppströms ordinarie provpunkt under år 2020.

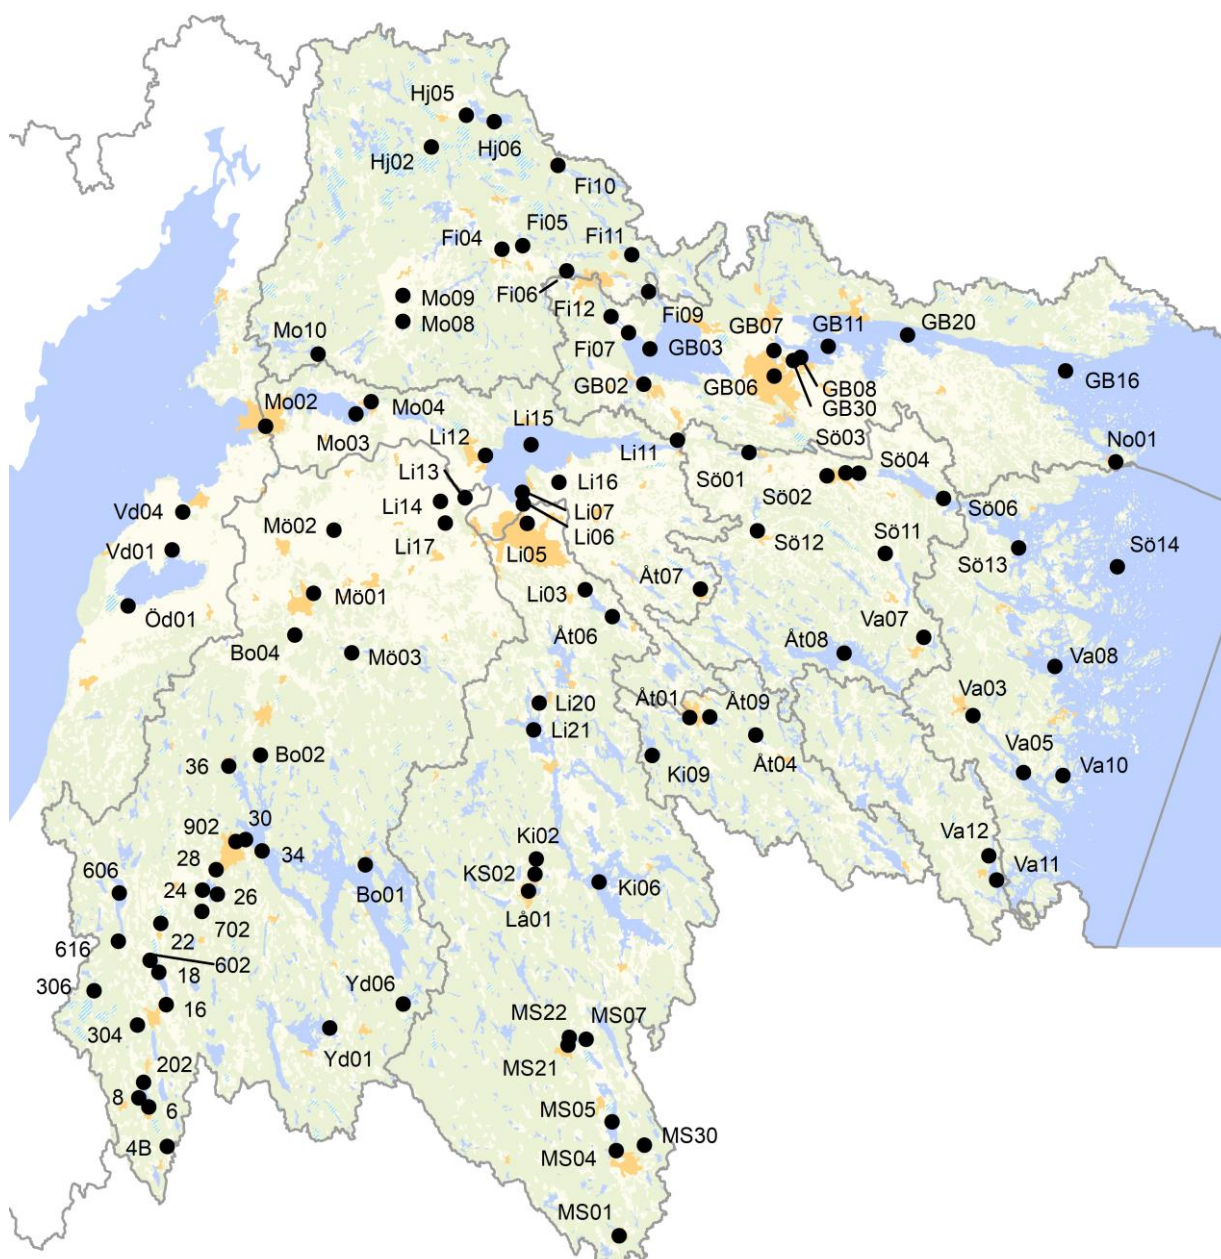

Karta 2. Provtagningspunkter för vattenkemi inom Motala ströms avrinningsområde år 2020. Grundkarta © Lantmäteriet.

Tabell 2. Provpunkter inom Motala ströms avrinningsområde, organiserat efter vattenråd, samt undersökningar som utförs vid respektive provpunkt enligt kontrollprogram daterat 2017-03-20. Kem = vattenkemi, K-fyll = klorofyll, Met = metaller, °C = temperaturprofil, Trp = transportberäkning, VP = växtplankton, Ki = kiselalger, BF = bottenfauna och MF = makroalger. Siffrorna anger antal provtagningstillfällen per år, 1/3 = provtagning vart tredje år (år 2021). MB = metaller i blåmussla och/eller fisk (inramning betyder fisk, vid Gb16 provtas både musslor och fisk, siffran 1/3 anger att provtagning utförs vart tredje år (år 2020) vid dessa stationer provtas även organiska miljögifter vart sjätte år (1/6, nästa gång år 2023) med undantag för vid Va05 och Va08 där miljögifter ej undersöks

Station	Namn	Typ	X	Y	Kem	K-fyll	Met	°C	Trp	VP	Ki	BF	MF	MB
Vättern														
Öd01	Disevidån	VTD	6466790	1437650	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vd01	Tåkerns utlopp	VTD	6474120	1443410	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Bf1	Mjölnaån strax före utl Vättern	VTD	6480100	1444800	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-
Motala ströms sydvästra vattenråd														
6	Svartån, nedströms Anneberg	VTD	6401300	1440350	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16	Svartåns utlopp i Ralången	VTD	6414650	1442650	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22	Svartån nedströms Frinnaryd	VTD	6425300	1441950	6	-	-	-	1	-	1/3	-	-	-
24	Svartån nedströms Gripenberg	VTD	6429650	1447400	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
28	Svartån nedströms Säbysjön	VTD	6432320	1449170	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tranås avloppsreningsverk	VTD	6436240	1453020	12	-	12	-	1	-	1/3	-	-	-
306	Nedströms Sjöaluckesjön	VTD	6416480	1433220	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Noån	VTD	6420450	1440520	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
616	Lillån	VTD	6422950	1436400	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	Rallån	VTD	6426850	1447320	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	Lillån	VTD	6436000	1451750	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bo02	Sommens utlopp	VTD	6447280	1454970	12	-	12	-	1	-	-	-	-	-
Bo04	Svartån Hulterstad	VTD	6463010	1459460	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Li13	Svartån Svartåfors	VTD	6480950	1481700	12	-	12	-	1	-	1/3	-	-	-
Li14	Lillån	VTD	6480500	1478500	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Li17	Kapellån	VTD	6476840	1480240	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mö01	Svartån Albacken	VTD	6468470	1461900	12	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Mö02	Skenaån	VTD	6476720	1464570	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4b	Hamnarydssjön	SJÖ	6396110	1442780	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
8	Vässledasjön	SJÖ	6403260	1439790	1	1	-	1	-	1	-	1/3	-	-
18	Ralången	SJÖ	6419000	1441500	1	1	-	1	-	1	-	1/3	-	-
26	Säbysjön	SJÖ	6429600	1448420	1	1	-	1	-	1	-	1/3	-	-
34	Sommen väst	SJÖ	6434750	1455200	2	1	1	2	-	1	-	1/3	-	1/3
36	Sommen nordväst	SJÖ	6445870	1450840	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
304	Skärsjösjön	SJÖ	6412000	1438900	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
606	Noen	SJÖ	6429260	1436530	1	1	-	1	-	1	-	1/3	-	-
Bo01	Sommen	SJÖ	6432930	1468700	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Mö03	Hargsjön	SJÖ	6460650	1466900	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Yd01	Östra Lägern	SJÖ	6411630	1464020	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Bf14	Svartån vid Gudhem	VTD	6470300	1465800	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-
Bf10	Östra Lägern, östra delen	SJÖ	6412100	1464500	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf11	Sommen, östra Bäckenet	SJÖ	6432930	1468700	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf12	Sommen, västra Bäckenet	SJÖ	6437200	1454750	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf13	Svartån, vid Albacken	VTD	6468470	1461900	-	-	-	-	1	-	-	1/3	-	-
Stångåns vattenråd														
Ki02	Kisasjön utlopp	VTD	6433710	1491050	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Li03	Ärlången utlopp	VTD	6468910	1497430	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Li05	Stångån Nykvarn	VTD	6477600	1489840	12	-	12	-	1	-	-	-	-	-
Li20	Järnlundens utlopp	VTD	6454130	1491400	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 2 forts.


MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2020

Station	Namn	Typ	X	Y	Kem	K-fyll	Met	°C	Trp	VP	Ki	BF	MF	MB
Lå01	Kisaån	VTD	6429500	1490020	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS01	Stångån, Storebro	VTD	6384430	1501880	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
MS04	Stångån, Vimmerby	VTD	6395580	1501500	6	-	6	-	1	-	1/3	-	-	-
MS07	Stångån, Vervelån	VTD	6410120	1497570	12	-	12	-	1	-	1/3	-	-	-
MS21	Vervelån	VTD	6409350	1495190	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Ki06	Åsunden	SJÖ	6430720	1499230	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
KS02	Kisasjön norra delen	SJÖ	6431700	1490850	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Li21	Järnlunden	SJÖ	6450589	1490694	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
MS05	Krön	SJÖ	6394340	1501360	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
MS22	Ören	SJÖ	6410380	1495340	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
MS30	Bodasjön	SJÖ	6396300	1505150	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Åt06	Ärlången	SJÖ	6465390	1500990	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Bf15	Åsunden, södra delen	SJÖ	6430720	1499230	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf16	Stångån, vid Sundsbro	VTD	6468910	1497430	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
MiB23	Södra Åsunden	SJÖ	6430720	1499230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3
Finspångsåarnas vattenråd														
Fi04	Hällestadån	VTD	6513460	1486540	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fi05	Emmaån	VTD	6513930	1489240	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Fi09	Åmlångens utlopp	VTD	6507900	1505710	12	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Fi10	Igelforsån	VTD	6524400	1493870	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hj02	Emmaån	VTD	6526840	1477330	6	-	6	-	-	-	-	1/3	-	-
Hj05	Haddeboån	VTD	6530960	1481890	6	-	-	-	1	-	-	1/3	-	-
Mo08	Ommens utlopp	VTD	6504010	1473600	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mo09	Hättorpsån	VTD	6507420	1473600	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fi06	Bönnern	SJÖ	6510600	1495000	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Fi11	Näfssjön	SJÖ	6512750	1503500	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Hj06	Avern	SJÖ	6530170	1485720	1	1	-	1	-	1	-	1/3	-	-
Mo10	Stora Vänstern	SJÖ	6499750	1462500	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Bf19	Bönnern, centrala delen	SJÖ	6510600	1495000	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Övre Motala ströms vattenråd														
Li06	Stångåns inlopp i Roxen	VTD	6480155	1489337	12	-	-	-	-	-	1/3	-	-	1/3
Li12	Strömmen inlopp i Roxen	VTD	6486480	1484380	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Li16	Sviestadsån	VTD	6482993	1493989	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mo04	Boren utlopp	VTD	6492780	1468950	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Li07	Roxen S	SJÖ	6481680	1489200	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Li15	Roxen	SJÖ	6487900	1490350	6	6	-	6	-	1	-	-	-	-
Mo03	Boren	SJÖ	6492600	1468150	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Åt07	Södra Teden	SJÖ	6469000	1512500	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Bf2	Boren, vid Borens hult	SJÖ	6493000	1458600	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf5	Roxen, centrala delen	SJÖ	6487900	1490350	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Nedre Motala ström & Bråvikens vattenråd														
Fi07	Doverns utlopp	VTD	6502540	1503080	12	-	12	-	1	-	1/3	-	-	-
GB02	Efter Skärblacka	VTD	6495800	1505080	12	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Gb30	Ljura bäck	VTD	6496870	1524650	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Li11	Roxen utlopp	VTD	6488490	1509470	12	-	6	-	1	-	-	-	-	-
GB03	Glan	SJÖ	6500430	1505890	6	1	-	6	-	1	-	-	-	-
GB11	Bråviken Pampusfjärden	KUST	6500750	1529200	6	3	-	6	-	-	-	-	-	1/3
GB16	Bråviken Ö Lönö	KUST	6497540	1560260	6	3	-	6	-	3	-	-	-	1/3
GB20	Bråviken Ö Esterön	KUST	6502910	1533750	6	3	-	6	-	-	-	-	-	-
No01	Arkösundet	KUST	6485650	1566800	6	3	-	6	-	-	-	-	-	-


Tabell 2 forts.

Station	Namn	Typ	X	Y	Kem	K-fyll	Met	°C	Trp	VP	Ki	BF	MF	MB
Bf6	Glan, mellan St Måshällen/St Skäret	SJÖ	6498850	1508100	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Fi12/Bf21	Dovern, centrala delen	SJÖ	6504650	1500800	1	1	-	1	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m2	Inre Bråviken	KUST	6502680	1532110	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m4	Yttre Bråviken	KUST	6499890	1555360	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m7	Mellersta Bråviken	KUST	6502150	1542010	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
	Bråviken kustvatten (västra delen)	KUST	6493851	1563654	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-
GB6B	Motalaströms utlopp	VTD	6496845	1522136	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-
GB07	Norrköping Herstadberg	KVTD	6500195	1522091	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GB08	Norrköping Lindö	VTD	6499329	1525598	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MiB11	Finspång nedströms	VTD	6502580	1503010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3
MiB12	Skärblacka södra Glan	VTD	6496860	1516170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3
Söderköpingsåns vattenråd														
Sö02	Storån Brokvarn	VTD	6483820	1529050	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sö03	Hällaån	VTD	6484210	1531500	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sö04	Storåns utlopp	VTD	6484150	1533200	12	-	12	-	1	-	1/3	-	-	-
Sö11	Strolången utlopp	VTD	6473650	1536670	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sö12	Storån Täby	VTD	6476620	1519950	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Va07	Byngarens utlopp	VTD	6462720	1541700	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Sö01	Asplången	SJÖ	6486880	1518840	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Åt08	Yxningen	SJÖ	6460620	1531300	1	1	-	1	-	-	-	1/3	-	-
Sö06	Slätbaken	KUST	6480870	1544290	6	3	-	6	-	3	-	-	-	1/3
Bf27	Byngaren, södra delen	SJÖ	6461500	1543050	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf28	Strolången, Ö Lötsvik	SJÖ	6470700	1538800	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m6	Inre Slätbaken	KUST	6482030	1542140	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
MiB22	Byngaren	SJÖ	6461500	1542050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3
Storåns vattenråd														
Åt01	Bysjön utlopp	VTD	6452200	1511090	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Åt09	Håcklasjöns utlopp	VTD	6452310	1513730	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Ki09	Horsfjärden	SJÖ	6447250	1506200	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Åt04	Båtsjön	SJÖ	6449920	1519740	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Bf22	Horsfjärden, södra delen	SJÖ	6447250	1506200	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf24	Håcklasjön, centrala delen	SJÖ	6452350	1513250	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Kustlandets vattenråd														
Sö13	Trännöfjärden	KUST	6474380	1554100	6	3	-	6	-	-	-	1/3	-	1/3
Sö14	Hafjärden	KUST	6471920	1567010	6	3	-	6	-	3	-	-	-	-
Va03	Valdemarsviken inre	KUST	6452450	1548140	6	3	-	6	-	-	-	-	-	1/3
Va05	Valdemarsviken yttre	KUST	6445000	1554720	6	3	-	6	-	-	-	-	-	1/3
Va08	Orren	KUST	6458890	1558860	6	3	-	6	-	-	-	-	-	1/3
Va10	Älösundet	KUST	6444610	1559910	6	3	-	6	-	-	-	-	-	-
Bf_m1	Valdemarsviken yttre	KUST	6443800	1556080	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m3	Merumsfjärden	KUST	6479300	1548280	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
Bf_m5	Valdemarsviken inre	KUST	6450480	1549950	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-
	Yttre Valdemarsviken	KUST	6441664	1556783	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-
	Trännöfjärden	KUST	6476333	1554204	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-
Vindåns vattenråd														
Va11	Kaggebofjärden	KUST	6430940	1551240	6	3	-	6	-	-	-	-	-	-
Va12	Vindån	VTD	6434130	1550220	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Externa stationer														
202	Mölarpån	VTD	6403900	1439670	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GB06	Glan utlopp	VTD	6496850	1522130	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mo02	Motala ström, Motala	VTD	6490320	1455630	12	-	12	-	1	-	1	-	-	-
Vd04	Mjölnaån	VTD	6479100	1444800	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Yd06	Bulsjöån	VTD	6414750	1473650	12	12	12	-	1	-	1	-	-	-

Resultat limniska undersökningar

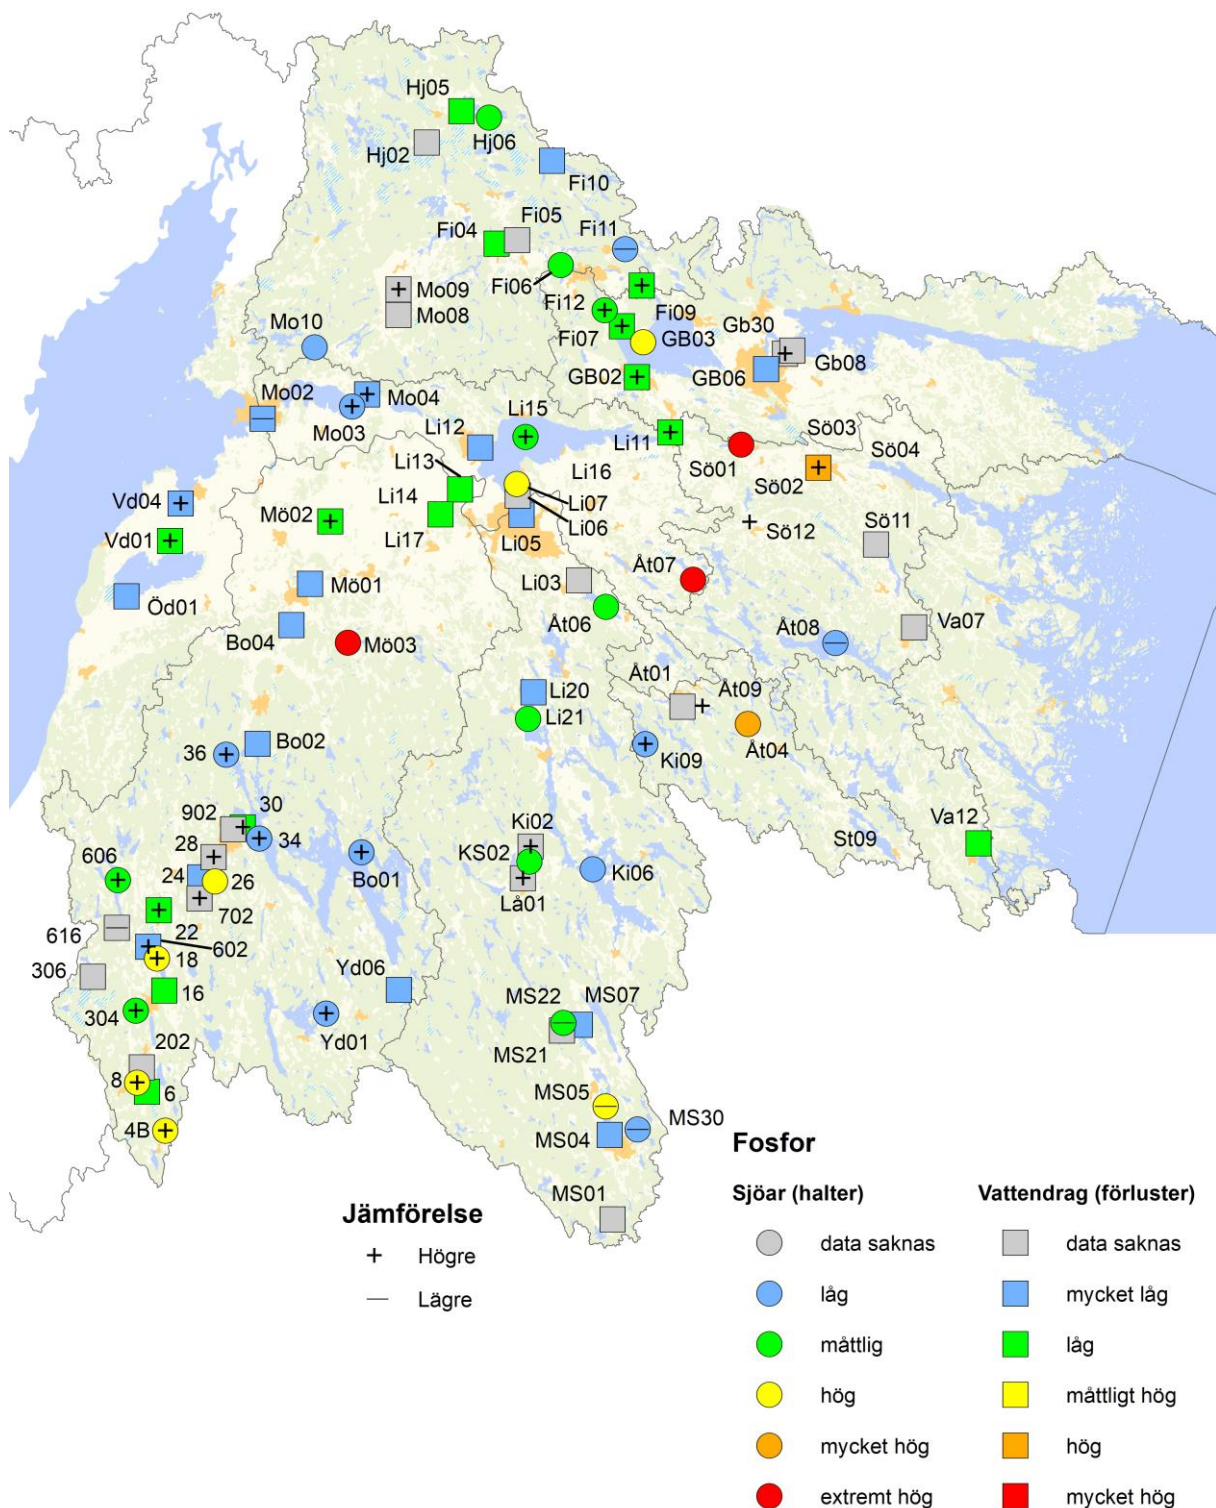

Karta 3. Tillståndsklassning, enligt Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999), av fosfor i sjöar (halter) och vattendrag (arealspecifika förluster) för perioden 2018 - 2020 i Motala ströms avrinningsområde. + och - tecken anger ifall medelvärdet år 2020 var 20 % större eller mindre jämfört med medelvärdet för perioden 2017 - 2019. Grundkarta © Lantmäteriet.

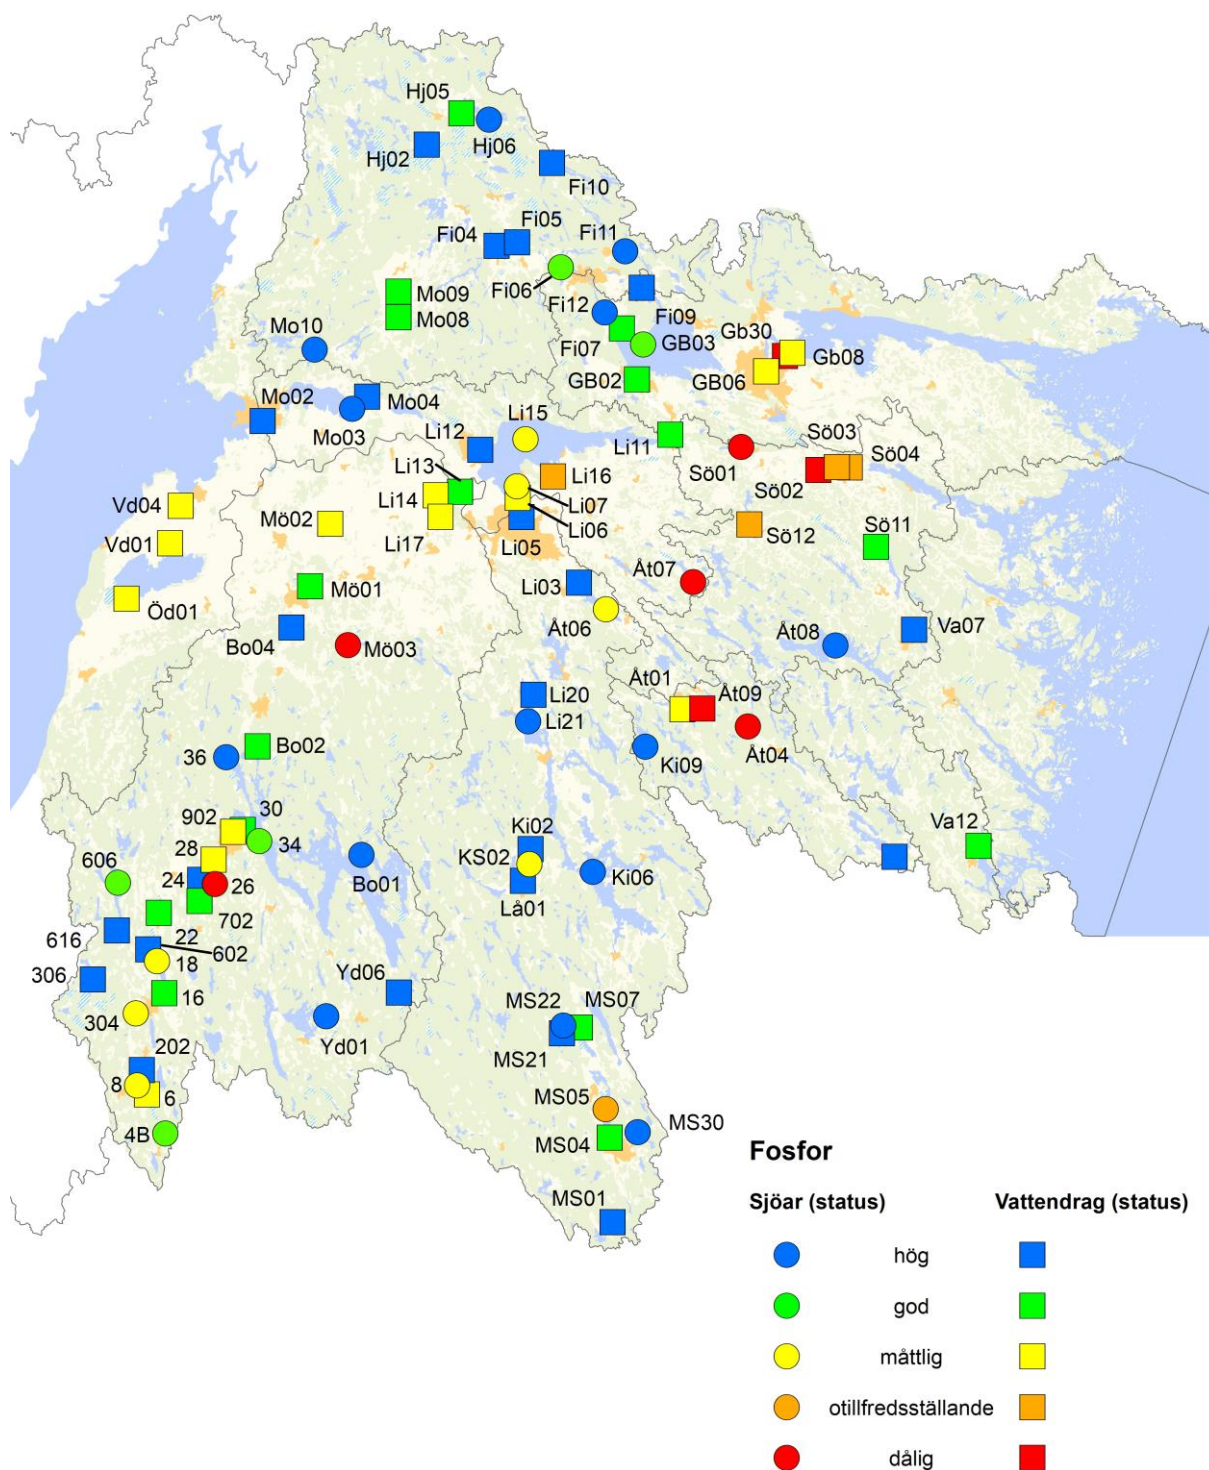

Karta 4. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av fosfor i sjöar och vattendrag för perioden 2018 - 2020 i Motala ströms avrinningsområde. Tillhörande tabell med EK-värden (ekologiska kvot) återfinns i Bilaga 1. Aktuella referensvärden har hämtats från VISS (<https://viss.lansstyrelsen.se/>). Grundkarta © Lantmäteriet.

FOSFOR

Ett näringsrikt tillstånd skapas av tillförsel av växtnäringsämnen fosfor och kväve till sjöar och vattendrag. Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten. En stor del är partikelbundet och fastläggs i sjöarnas sediment. Fosfor sprids till vattenmiljöer främst genom jordbruksmark och till viss del från enskilda avlopp, industrier, fiskodlingar och reningsverk.

Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) i MSV:s avrinningsområde år 2020 presenteras i Karta 4. Tillståndsbedömning av fosforhalter enligt Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999) återfinns i Karta 3 och halter för år 2020 i Bilaga 3.



Figur 7. Provpunkt i Storåns utlopp (Sö04), Söderköpingsåns vattenråd. Foto: SGS.


Statusklassning baseras på årsmedelhalter för perioden 2018 - 2020. Tillståndsbedömning för sjöar baseras på medelhalter för totalfosfor för treårsperioden 2018 - 2020 (jan-dec) medan bedömningen av vattendrag baseras på arealspecifika förluster för treårsperioden 2018 - 2020 (jan-dec). Transporter beräknas inte för alla vattendrag, vilket innebär att bedömning av arealspecifik förlust enligt Rapport 4913 inte kan göras.

De lägsta fosforhalterna återfinns generellt i de skogsdominerade sydliga samt de nordvästliga delarna av MSV:s avrinningsområde, medan de högsta halterna noterades i slättområdena. Av de undersökta provpunkterna bedömdes 38 stycken ha hög status, 22 god, 20 måttlig, 5 otillfredsställande och 8 dålig status.

Jämfört med statusbedömningen år 2019 (perioden 2017 - 2019) försämrades statusen vid 17 stationer medan den förbättrades vid sex. Vid samtliga stationer var förändringen en statusklass. Fosforhalten var mer än 20 % lägre år 2020 jämfört med perioden 2017 - 2019 vid sju stationer medan den var högre vid 33 stationer. Fosforhalten påverkas bland annat av erosion och avrinning från omgivande marker i samband med regn och/eller snösmältning, då fosfor ofta ligger partikelbundet.

Målet är att uppnå minst god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag. Inom MSV förbättrade tre stationer sin status från måttlig till god och vid två stationer från god till hög. Vidare så försämrades statusen från god till måttlig i Disevidån (Öd01), Tåkerns utlopp (Vd01), Svartån nedströms Säbysjön (28), Skärsjösjön (304), Kisasjön norra delen (KS02), Roxen (Li15), Glans utlopp (GB06) och från otillfredsställande till dålig i Säbysjön (26), Storån Brokvarn (Sö02) och Håcklasjöns utlopp (Åt09).

Vid en jämförelse mellan bedömningen enligt föreskrift HVMFS 2019:25 och Rapport 4913 skiljde det generellt inte mer än en klass mellan de olika bedömningarna för fosfor. Undantag var Disevidån (Öd01), Glans utlopp (GB06) och Mjölneån (Vd04) som bedömdes ha måttlig status men mycket låga förluster och Håcklasjöns utlopp (Åt09) med dålig status och måttligt höga förluster.

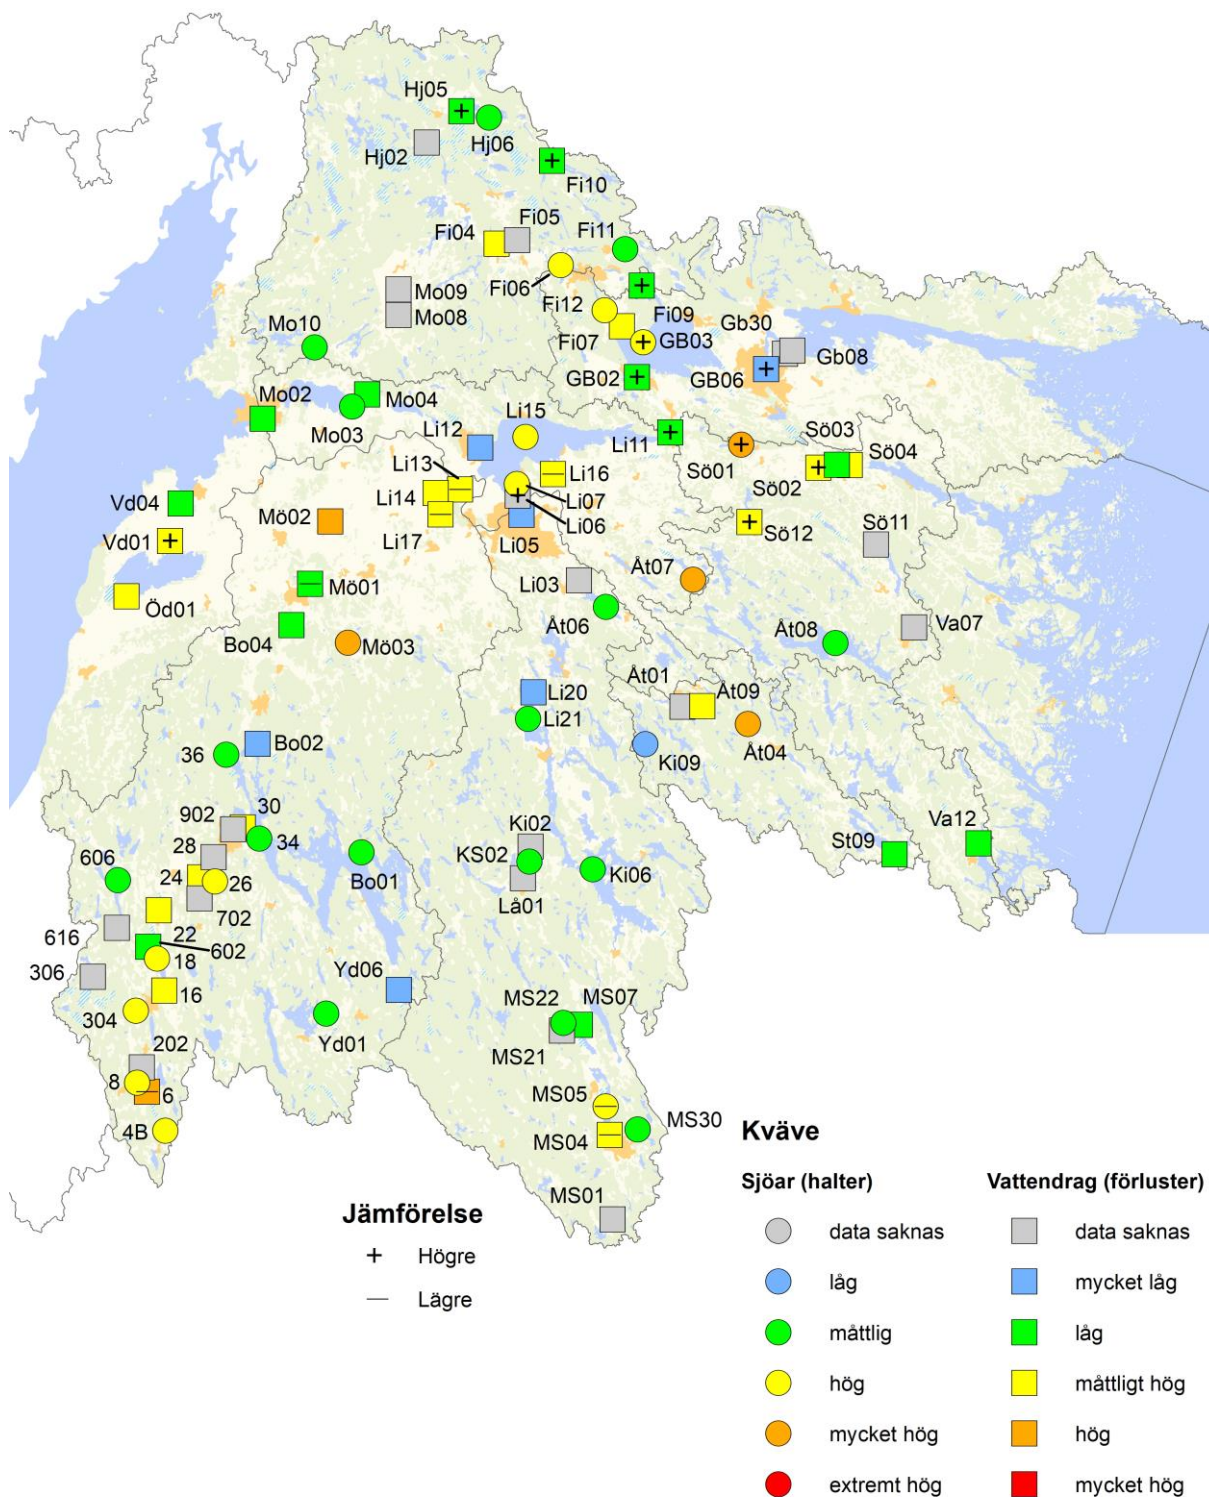

Karta 5. Tillståndsklassning, enligt Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999), av kväve i sjöar (halter) och vattendrag (arealspecifika förluster) för perioden 2018 - 2020 i Motala ströms avrinningsområde. + och - tecken anger ifall medelvärdet år 2020 var 20 % större eller mindre jämfört med medelvärdet för perioden 2017 - 2019. Grundkarta © Lantmäteriet.

KVÄVE

Tillförseln av kväve anses utgöra den främsta orsaken till övergödning av våra hav. Kväve tillförs genom nedfall av luftföroreningar, läckage från jordbruk och skogsbruk samt utsläpp av enskilt och kommunalt avloppsvatten.

Tillståndsbedömning av kvävehalter, enligt Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999), i MSV:s avrinningsområde presenteras i Karta 5 och halter för år 2020 återfinns i Bilaga 3. Bedömningen i sjöar baseras på medelhalter för totalkväve under perioden 2018 - 2020 (januari – december) medan bedömningen för vattendrag baseras på arealspecifika förluster för perioden 2018 - 2020 (januari-december). Arealuppgifter saknas för flera av vattendragen och där har bedömning av arealspecifik förlust enligt Naturvårdsverkets Rapport 1999 uteblivit. Kvävehalterna var generellt måttligt höga till höga i sjöarna och förlusterna i vattendragen var mycket låga till måttligt höga i avrinningsområdet. Liksom förra året bedömdes kvävehalterna som mycket höga i sjöarna, Södra Teden (Åt07), Hargsjön (Mö03), Båtsjön (Åt04) och Asplången (Sö01). Krön (MS05) bedömdes ha mycket hög kvävehalt föregående men hög halt vid årets bedömning.



De högsta förlusterna i vattendragen år 2020 uppmättes som flera år tidigare i Skenaån (Mö02) men även i Svartån nedströms Anneberg (6), vid båda stationerna var förlusterna höga. Skenaån (Mö02) ligger i anslutning till de stora slättområdena mellan sjöarna Vättern och Roxen där påverkan från de omgivande jordbruksmarkerna är stor. Svartån nedströms Anneberg (6) ligger nedströms ett reningsverk. Flera andra vattendrag i jordbruksintensiva områden har till och från höga kväveförluster men så var inte fallet vid årets bedömning (perioden 2017 – 2020), se Karta 5. I framförallt januari till mars (7 900, 13 000 respektive 11 000 µg/l) men även i november och december (5 300 respektive 8 600 µg/l) var totalkvävehalterna kraftigt förhöjda i Skenaån (Mö02). Kvävet utgjordes framförallt utav nitrat- och nitritkväve. Vid ytterligare fem provpunkter noterades extremt höga kvävehalter under året i december (Disevidån (Öd01), Lil-lån (Li14), Stora Tåby (Sö12), Storån Brokvarn (Sö02) och Storåns utlopp (Sö04). I Disevidån (Öd01, Figur 8) även i februari.

Jämfört med bedömningen av halterna som gjordes år 2019 (perioden 2017 - 2019) hade tillståndet försämrats vid fyra stationer och förbättrats vid sju stationer.

Årets medelhalter av kväve skiljde sig mer än 20 % jämfört med medelhalterna för perioden 2017 - 2019 vid totalt 22 stationer. Vid sju av dessa stationer var halterna år 2020 minst 20 % lägre jämfört med medelvärdet för perioden 2017 - 2019 medan de var högre vid 15 stationer.



Figur 8. Provpunkt Disevidån (Öd01), Vätterns vattenråd. Foto: SGS.

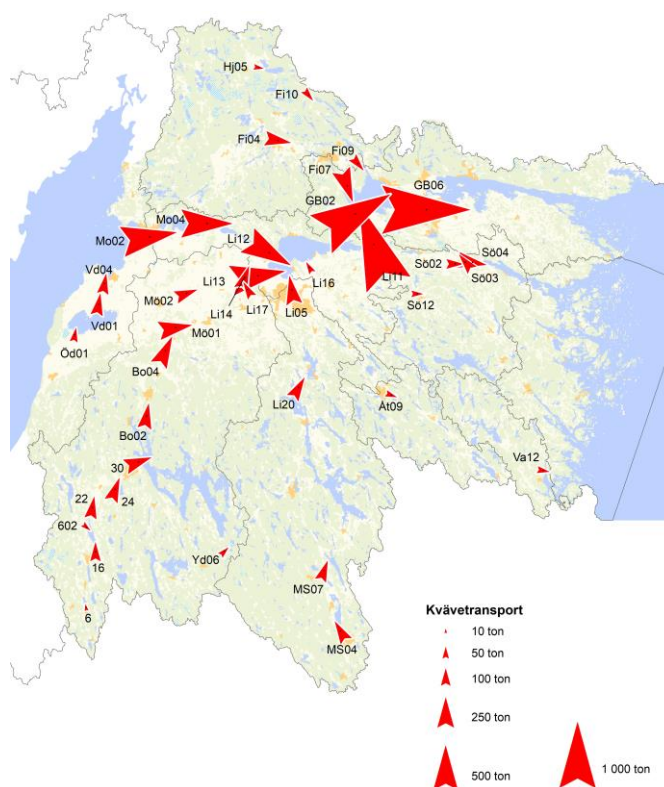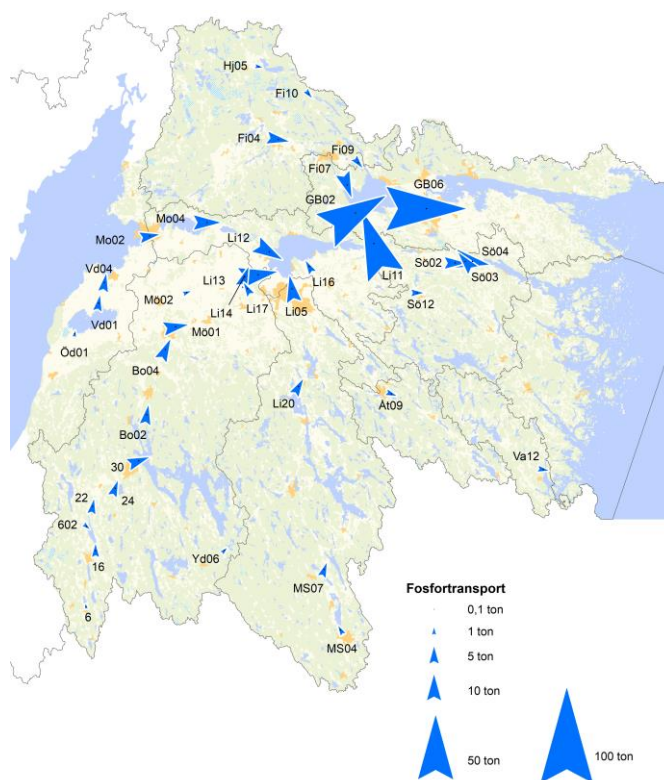

Karta 6 (överst) och Karta 7 (underst). Fosfor- respektive kvävetransporter år 2020 i Motala ströms avrinningsområde. Grundkarta © Lantmäteriet.

TRANSPORTER KVÄVE OCH FOSFOR


Års- och månadsvisa flöden och transporter av fosfor och kväve finns redovisade i Bilaga 6 och presenteras i Karta 6 respektive 7. Skillnader i månadstransporter under året stämde väl överens med variationer i flödet (se exempel för fosfortransporter i Figur 9B). De största fosfortransporterna vid Glans utlopp (Gb06) skedde i januari följt av februari och mars. Minst var transporter i juli (Figur 9B).

År 2020 var flödet i genomsnitt i nivå med flödet föregående år (2019), men variationen mellan stationerna var stor, men några procent lägre jämfört med treårsperioden 2017 - 2019. Jämfört med medelflödet för perioden 1994 - 2019 (2010 - 2019 för Yd06 och 2002 - 2018 för Vd04) var flödena dock i genomsnitt ca 37 % lägre.


Årets fosfor- och kvävetransporter följde ungefär vattenföringens fluktuationer. I genomsnitt för de undersökta stationerna var dock fosforhalten ca 24 % högre jämfört med året innan medan kvävetransporterna var i nivå med föregående års halter. Jämfört med medeltransporterna för treårsperioden 2017 - 2019 var 2020 års fosforhalt ca 15 % högre och kvävehalten på samma nivå.

Totalt belastades Roxen med 38 ton fosfor och 1606 ton kväve år 2020 från dess tillflöden; Motala ström (Li12), Svartån (Li13), Stångån (Li05) och Sviestadsån (Li16). Det var ca 10 % lägre för fosfor och ca 20 % lägre för kväve jämfört med föregående år. Sett till treårsperioden 2017 - 2019 var transporter av fosfor 8 % högre medan kvävetransporterna var i nivå med transporter år 2020. Transporterna ut från Roxen (Li11, 55 ton fosfor och 1489 ton kväve) var större jämfört med inflödet för fosfor (ca 43 %) och för kväve (ca 11 %). Från Roxen rinner Motala ström vidare mot Glan. Transporterna av fosfor var större (39 %) i Glans utlopp (Gb06, 76 ton) jämfört med i Roxens utlopp (Li11, 55 ton) vilket de även var för kväve 8 % (1789 respektive 1939 ton). Runt Glan finns jordbruksmark med avdränning mot sjön som sannolikt tillför närsalter till sjön och både Doverten (Fi07) och Åmlången (Fi09) har sitt utlopp i sjön.

Den sammanlagda transporten till havet från de stora mynningarna inom MSV, Glans utlopp (Gb06, Figur 9A), Storåns utlopp (Sö04) och Vindåns utlopp (Va12), uppgick till 91 ton fosfor och 2183 ton kväve år 2020. Detta var 21 % (fosfor) respektive 56 % (kväve) mer än föregående år. Jämfört med föregående treårsperiod (2017 - 2019) var årets transporter av fosfor till havet i nivå med dessa medan de var 18 % högre för kväve. Att transporter var högre år 2020 jämfört med år 2019 beror på att flödet var förhållandevis lågt år 2019. Dock varierade flödets storlek i förhållande till föregående år mycket mellan olika stationer i avrinningsområdet vilket gjorde att genomsnittet av samtliga stationer inte skilde sig så mycket åt.

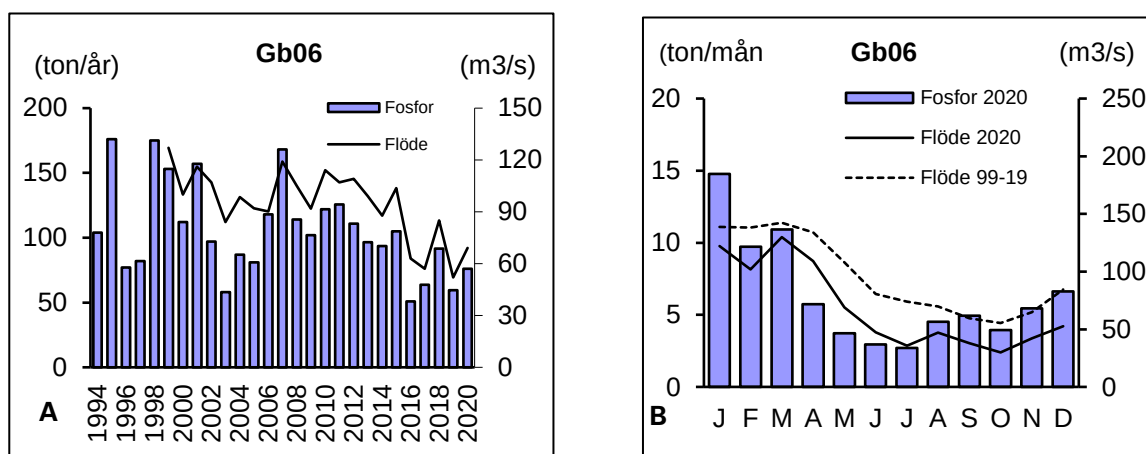

Figur 9 A och B. Årvis fosfortransport och vattenföring (m³/s) vid Glans utlopp (Gb06) i Motala ströms avrinningsområde under perioden 1994 - 2020 (A) samt månadsvis transport år 2020 (B). Streckad linje i diagram B anger medelflödet för perioden 1999 - 2019.

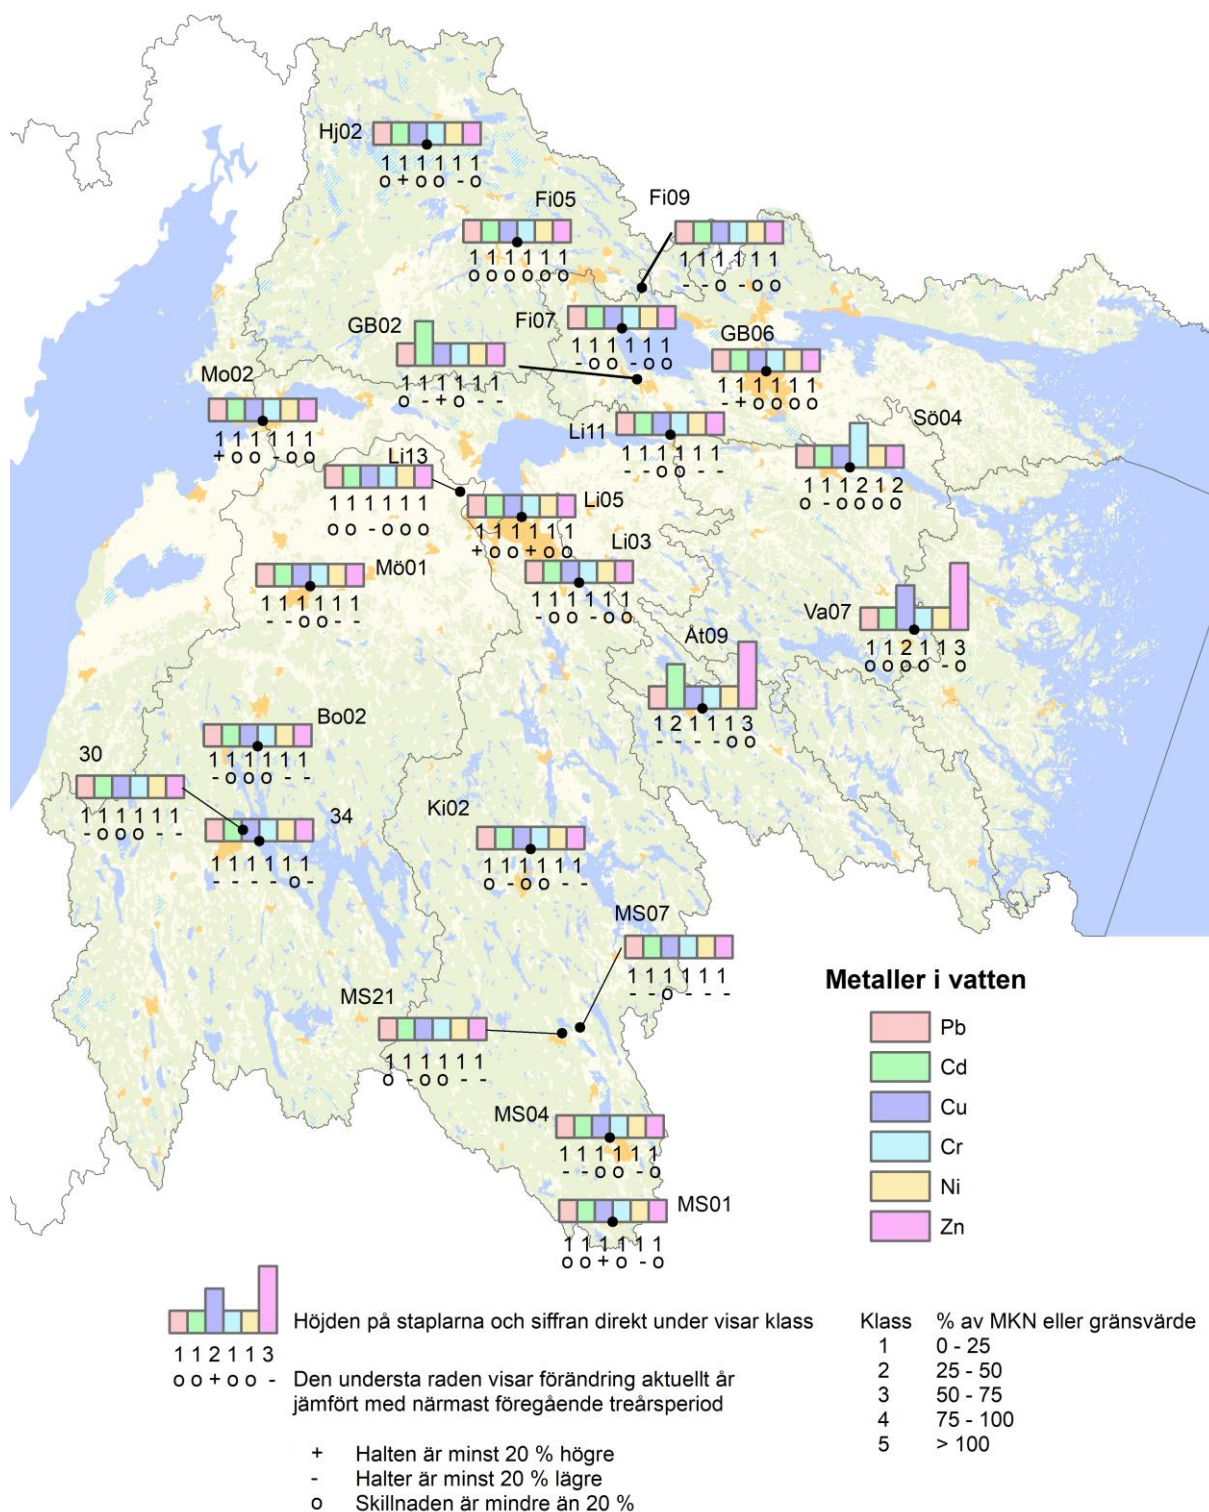

Karta 8. Resultat från undersökning av metallhalter, koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb), krom (Cr) och nickel (Ni), år 2020 inom Motala ströms avrinningsområde. För metallerna bly (Pb), nickel (Ni), zink (Zn) och koppar (Cu) avses % av bedömningsgrund eller gränsvärde biotillgänglig halt och för övriga % av faktisk uppmätt halt. Förändringen mellan år 2020 och perioden 2017 - 2019 avser uppmätta halter för samtliga metaller d.v.s. ej beräknade biotillgängliga halter. Samtliga resultat avser ofiltrerade prover. Grundkarta © Lantmäteriet.

METALLER I VATTEN

Metaller är ett naturligt inslag i vatten, men när halterna blir för höga kan de bli skadliga för vattenlevande organismer. Metaller undersöktes vid 23 provpunkter inom Motala ströms avrinningsområde (Karta 8). För metodik och analysresultat se Bilaga 2 och 3.


I Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) finns bedömningsgrunder och gränsvärden för ett antal metaller i vatten: särskilda förorenande ämnen (koppar, zink och krom) samt prioriterade ämnen (kadmium, bly och nickel). Bedömningsgrunder och gränsvärden gäller för filtrerade vattenprover men inom MSV sker huvudsakligen analys av ofiltrerade prover. Detta gör att metallhalterna sannolikt var högre jämfört med om de filtrerats, vilket gör att följande bedömning av de ofiltrerade proverna kan vara missvisande.

Analys av både filtrerade och ofiltrerade prover av kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr) och zink (Zn) gjordes dock vid stationerna Storåns (Sö04), Byngarens (Va07) och Håcklasjöns utlopp (Åt09).


I Karta 8 presenteras hur stor procent av bedömningsgrunderna eller gränsvärdet (årsmedelvärde som inte får överskridas) som medelhalten av respektive metall utgjorde vid de olika provpunkterna år 2020. För metallerna bly (Pb), nickel (Ni), zink (Zn) och koppar (Cu) avses % av bedömningsgrund eller gränsvärde beräknad biotillgänglig halt. I kartan anges även haltförändringen år 2020 jämfört med treårsperioden 2017 – 2019 och här avses uppmätta halter för samtliga metaller, det vill säga ej beräknande biotillgängliga halter för metallerna bly (Pb), nickel (Ni), zink (Zn) och koppar (Cu).

Årsmedelhalterna av de undersökta metallerna kadmium (Cd) och krom (Cr) samt årsmedelhalt av biotillgänglig halt för bly (Pb), nickel (Ni), zink (Zn) och koppar (Cu, Figur 10) var generellt låga vid de undersökta stationerna och uppgick endast till 0 - 25 % av respektive bedömningsgrund/gränsvärde. Undantagen var Efter Skärblacka (GB02) och Storåns utlopp (Sö04) där kadmium (Cd) respektive krom (Cr) uppgick till 25 - 50 % av bedömningsgrund/gränsvärde. Undantag var även Byngarens utlopp (Va07) och Håcklasjön utlopp (Åt09) där zinkhalten uppgick till 50 - 75 % av aktuell bedömningsgrund vid båda stationerna samt så uppgick koppar (Cu) och kadmium (Cd) till 25 - 50 % av bedömningsgrund/gränsvärde vid Byngarens utlopp (Va07) respektive Håcklasjöns utlopp (Åt09), se Karta 8.

Stationerna Storåns utlopp (Sö04), Håcklasjön utlopp (Åt09) och Byngarens (Va07) har generellt en högre belastning av metaller än övriga stationer. Kadmium, koppar, krom och zink analyserades även på filtrerade prover vid dessa stationer. Gusumsån som mynnar i Byngaren är starkt påverkad av det gamla bruket i Gusum och de höga halterna i Håcklasjön härstammar från det gamla industriområdet i Åtvidaberg. Även Kisasjön är påverkad av industrier. I år överskred inte några metallhalter (ofiltrerade eller filtrerade) vid dessa stationer respektive bedömningsgrund eller gränsvärd (biotillgänglig halt har beräknats för zink, koppar, bly och nickel).

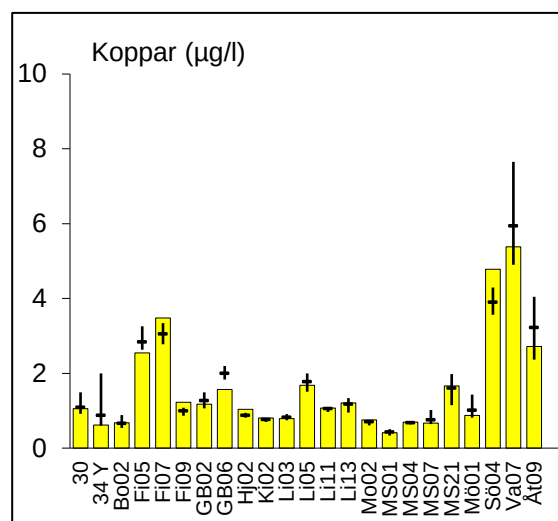

Figur 10. Årsmedelhalter (µg/l) av koppar (ofiltrerat) i Motala ströms avrinningsområde år 2020. Årsmedel jämförs med medelvärden (korta horisontella streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) närmast föregående sexårsperiod (2014 – 2019).

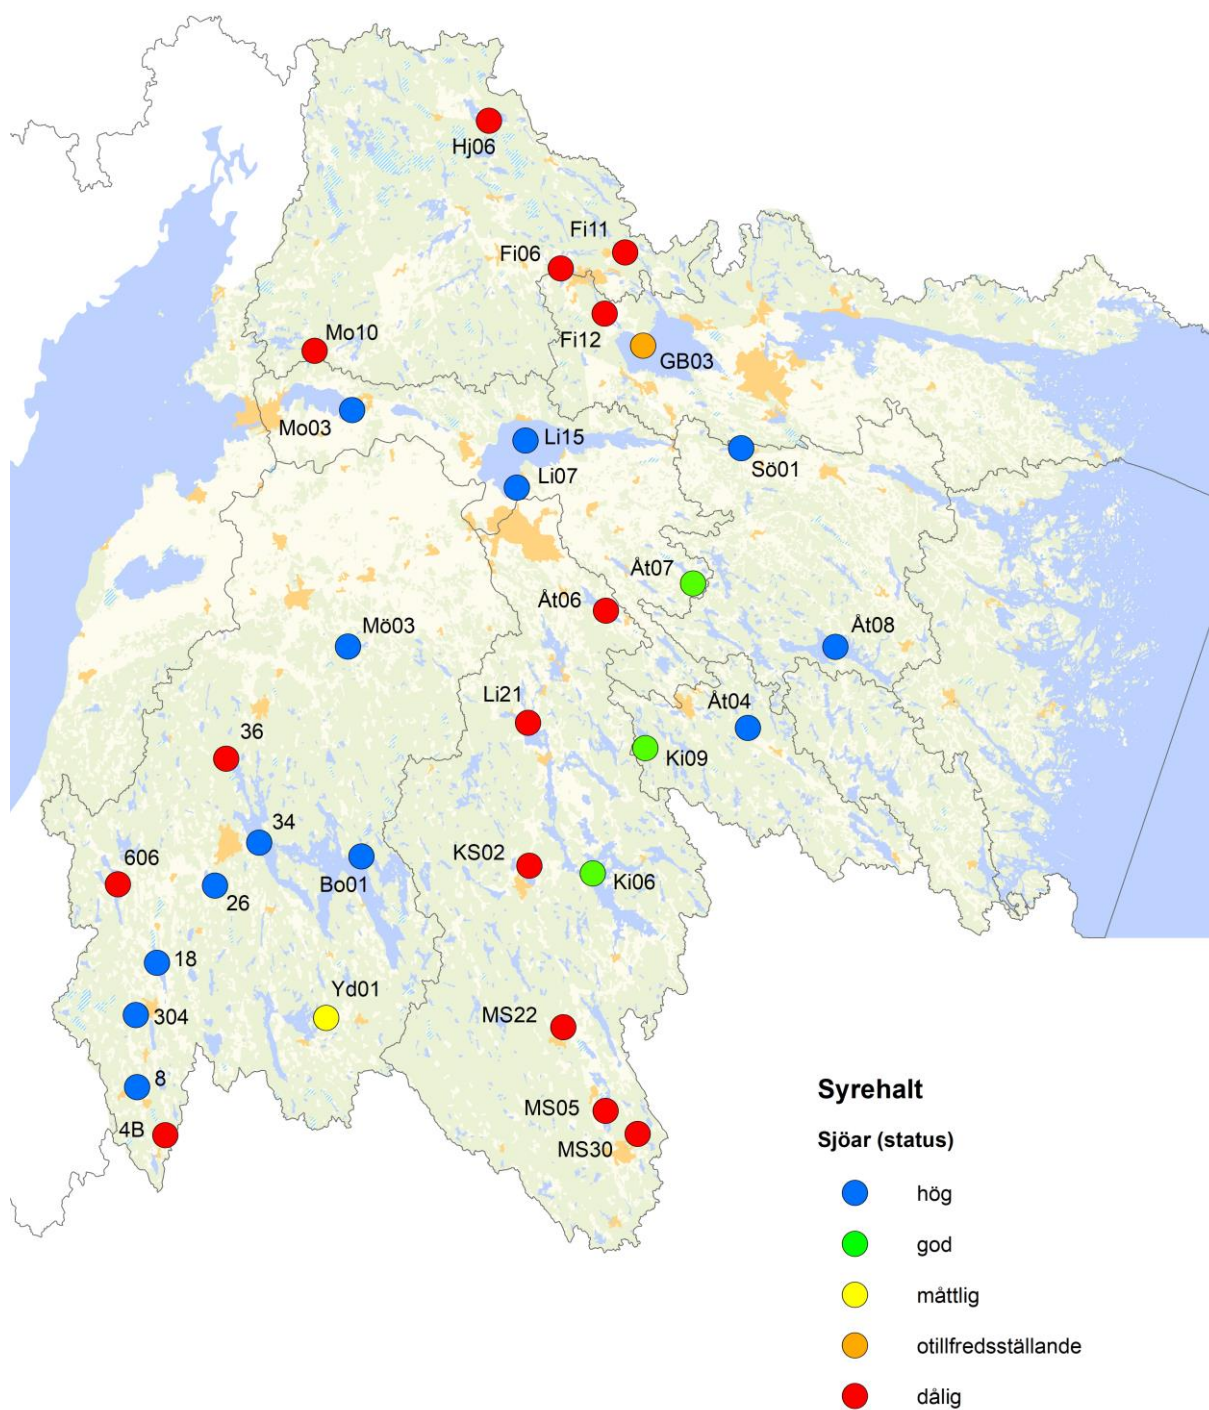

Karta 9. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av syrehalter i bottenvattnet i sjöar år 2020, Motala ströms avrinningsområde. Grundkarta © Lantmäteriet.

SYRETILLSTÅND SJÖAR

Syrehalten anger mängden syre som är löst i vatten. Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökad temperatur. Syre tillförs vattnet främst genom omrörning (vindpåverkan, forsar) samt genom växternas fotosyntes. Syre förbrukas bland annat vid nedbrytning av organiskt material, vid omvandling av ammoniumkväve till nitrit och nitrat (nitrifikation) och vid vattenorganismernas respiration (process där syre omvandlas till koldioxid).

Syrgashalten har analyserats i samtliga av de ingående sjöarnas bottenvatten och en statusklassning (januari - december) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) för år 2020 presenteras i Karta 9. Vid 16 av de 32 undersökta provpunkterna var syrestatusen hög eller god, vid en station var statusen måttlig och vid en otillfredsställande. Dålig status bedömdes 14 stationer av stationerna ha.


Normalt analyseras syrehalten under sommarmånaderna, vanligtvis i augusti, då syreförhållandet oftast är som sämst. Höga temperaturer och hög produktion leder till ökad nedbrytning av organiskt material, samtidigt som eventuell temperaturskiktning av vattenmassan (språngskikt) förhindrar omblandning av vattnet.

Vid flertalet av de undersökta sjöarna gjordes även temperatur- och syreprofiler, huvudsakligen i samband med augustiprovtagningen. I några sjöar syntes, liksom tidigare år, tydliga språngskikt där syreförhållandena snabbt ändrades med ökande djup från att vara bra till dåliga. Sjöarna Noen (606) och Järnlunden (Li21) hade båda stora vattenmassor där syrefria förhållanden rådde från botten och ca 10 m uppåt. Syrefria förhållanden i bottenvattnet samt strax ovan botten uppmättes även i Hamnarydssjön (4B), Sommen nordväst (36), Kisa sjön, norr (KS02), Ören (MS22), Bodasjön (MS30), Ärlången (Åt06), Bönnern (Fi06), Näfssjön (Fi11), Avern (Hj06) och Dovern, centrala delen (Fi12).

Flera av de näringsrika sjöarna, till exempel Ralången (18) och Säbysjön (26) brukar ha tillfredsställande syrehalter även vid botten, troligen beroende på att det sällan uppträder någon längre period av skiktning eftersom de är så grunda. Detta innebär att syretäringen i bottenvattnet inte märks så mycket under sommaren, trots de höga näringshalterna. Istället kan vintern vara den kritiska perioden om sjön är isbelagd under en lång period. Sjöarna Roxen (Li07 och Li15) och Glan (Gb03) provtas 6 gånger om året och vid samtliga tillfällen upprättas temperatur- och syreprofil. I Glan (Gb03) noterades syrefattigt tillstånd i bottenvattnet i augusti. Låga syrenivåer uppmäts då och då i sjöns bottenvatten i augusti, senast åren 2014, 2018 och 2019.

I både Kisasjön norra delen (KS02) och i Hamnarydssjön (4B) uppmättes hög ammoniumkvävehalt i bottenvattnet i augusti (1200 respektive 1500 µg/l), vilket kan bero på inlagring av avloppsvatten. Även i sjön Järnlunden (Li21) noterades hög ammoniumkvävehalt (1000 µg/l). Nedbrytningen av ammoniumkväve till nitrat förbrukar mycket syre något som kan orsaka försämrade syreförhållanden i bottenvattnet, vilket var fallet i båda sjöarna. Dåliga syreförhållanden i en större vattenmassa kan också leda till att ammoniumkväve inte bryts ner varefter halterna riskerar att öka.

Helt syrefria förhållanden vid botten kan leda till fosforläckage från sedimenten. År 2020 syntes en markant ökning av fosforhalten vid botten (330 µg/l) jämfört med vid ytan (<2 µg/l) i Hamnarydssjön (4B) och Noen (606; yta <2 µg/l och botten 260 µg/l). Även i Kisasjön norra delen (KS02; yta 16 µg/l och botten 61 µg/l) och Järnlunden (Li21; yta 14 µg/l och botten 87 µg/l) syntes en liten ökning.

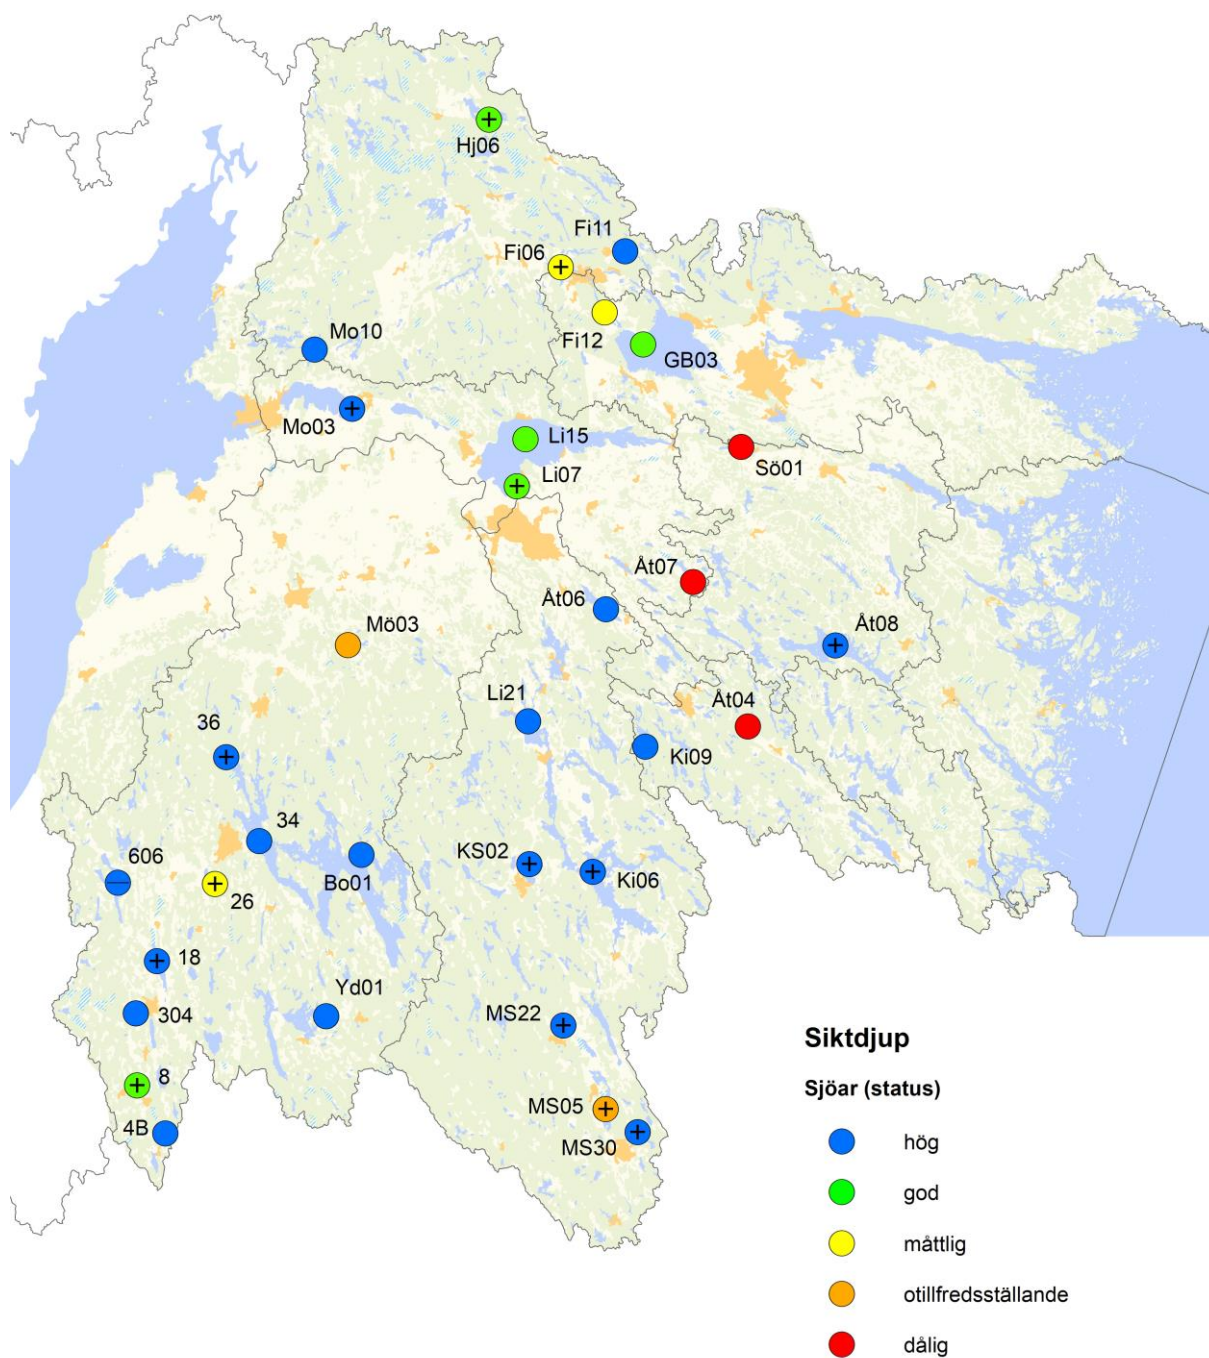

Karta 10. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av siktdjup i sjöar för perioden 2018 - 2020 i Motala ströms avrinningsområde. + och – tecken anger ifall medelvärdet år 2020 var 20 % större eller mindre jämfört med medelvärdet för perioden 2017 - 2019. Tillhörande tabell med EK-värden (ekologisk kvot) återfinns i Bilaga 1. Grundkarta © Lantmäteriet.

SIKTDJUP SJÖAR

Siktdjupet visar hur ljusets nedträngning sammantaget påverkas av vattenfärg och grumlighet, samt ger ett mått på hur djupt de gröna växterna kan förekomma i en sjö (Figur 11).

Siktdjupet undersöktes i samtliga av de 31 ingående sjöarna (32 stationer) och statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) för medelvärdet för perioden 2018 - 2020 presenteras i Karta 10. Statusklassningen baseras endast på augustivärden för flertalet sjöar (eftersom mätningar av siktdjup endast utförs då), men vid övriga sjöar baseras det på medelvärdet från mätningarna under hela året (februari och augusti).

Vid 24 av de 32 undersökta stationerna klassades siktdjupet som hög eller god (Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) för perioden 2018 - 2020. Tre sjöar fick måttlig status, två fick otillfredsställande och tre fick dålig status.

Vid samtliga sjöar med dålig status avseende siktdjup år 2020 var klorofyllhalten förhöjd (54 – 125 µg/l, medel för perioden 2018 - 2020) vilket påvisade algbloomning.

Minst siktdjup år 2020 noterades i Södra Teden (Åt07: 0,35 m) följt av Asplången (Sö01: 0,50 m), Båtsjön (Åt04: 0,55), Hargsjön (Mö03: 0,65 m) och Krön (MS05: 0,9 m).


Södra Teden (Åt07) drabbas återkommande av extremt kraftiga algbloomningar (klorofyllhalt 95 µg/l i augusti 2020), vilket har stor negativ påverkan på siktdjupet. Även i Hargsjön (Mö03; 71 µg/l), Asplången (Sö01; 64 µg/l) och Båtsjön (Åt04; 62 µg/l) var klorofyllhalten anmärkningsvärt hög år 2020.

Jämfört med medelvärdet för treårsperioden 2017 - 2019 var siktdjupet större (≥ 20 %) i 14 av de 32 undersökta stationerna år 2020, medan det var mindre för en sjö (Noen 606), se Karta 10.

I två av sjöarna försämrades statusen för siktdjup jämfört med år 2019, från god till måttlig status i Doverten, centrala delen (Fi12), och från hög till god status i Glan (GB03). I sju av sjöarna förbättrades istället statusen från god till hög, i två sjöar från måttlig till god (Vässledasjön (8) och Avern (Hj06) och i en sjö från dålig till otillfredsställande status Krön (MS05).



Figur 11. Mätning av siktdjup med vattenkikare och siktskiva. Foto: SGS.

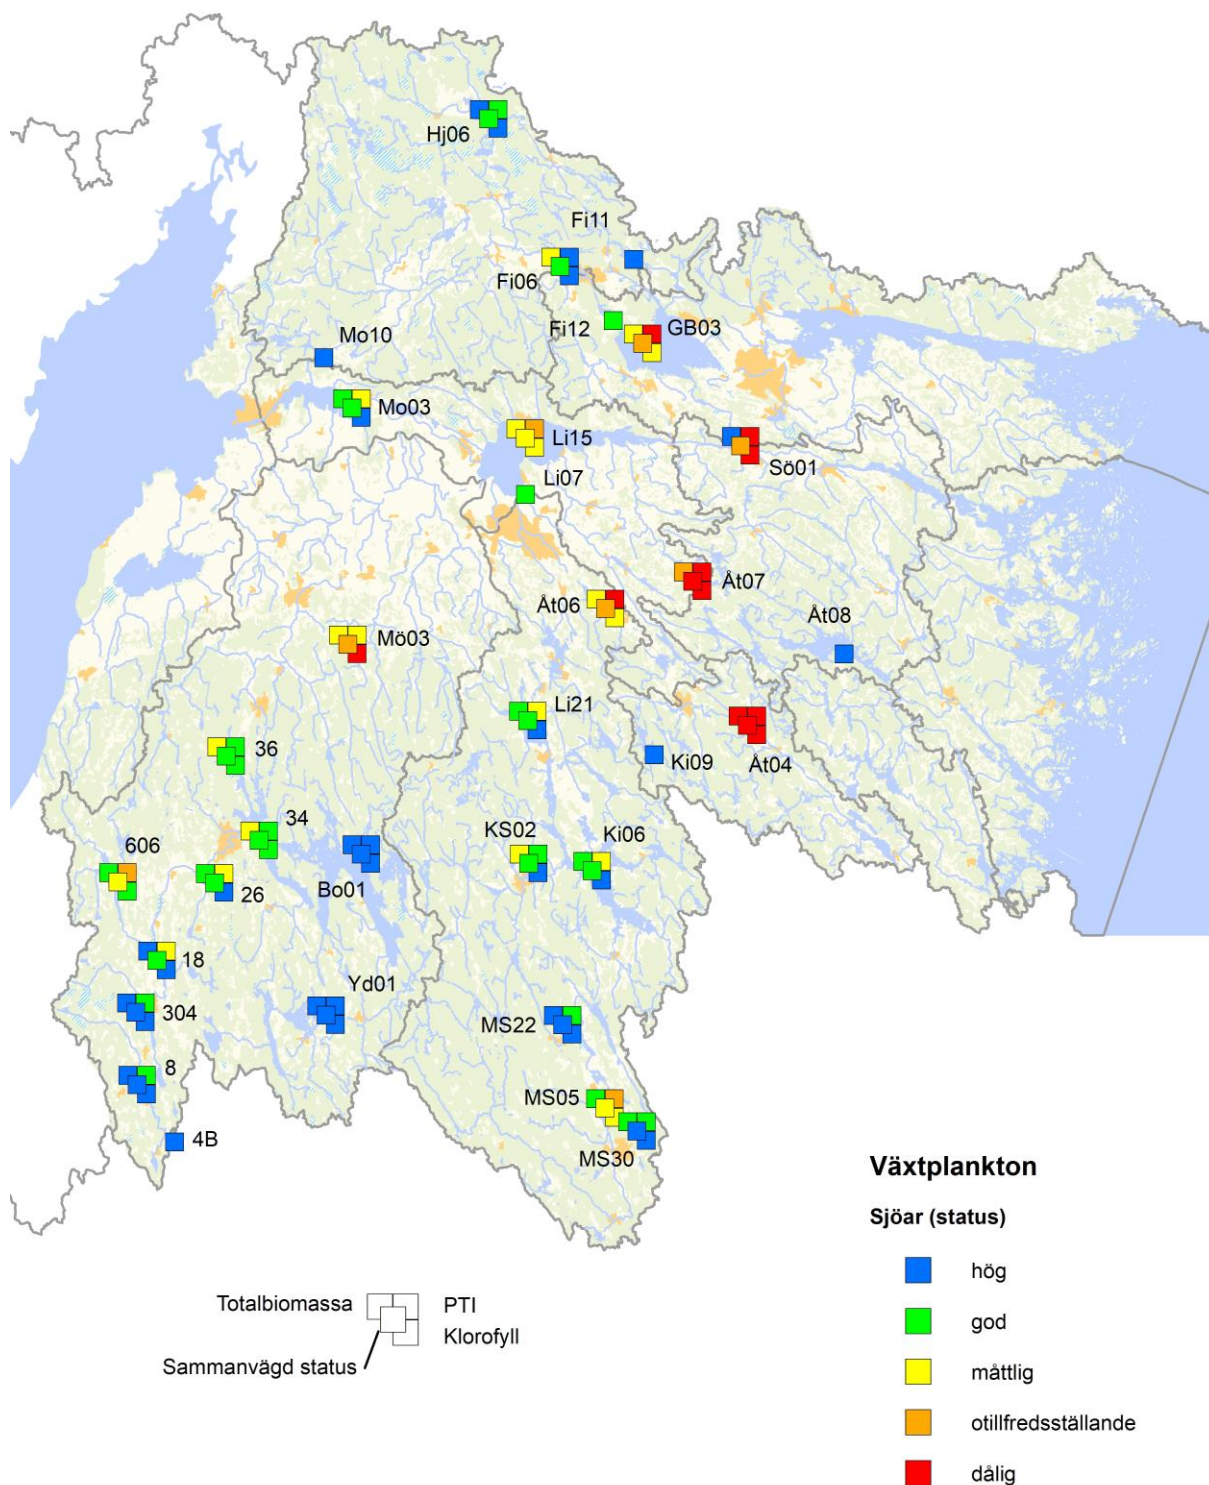

Karta 11. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) av växtplankton i sjöar (i sex sjöar endast statusklassning av klorofyll), Motala ströms avrinningsområde år 2020. Punkter med endast en fyrkant avser klorofyll (växtplanktonundersökning ingår inte). Tillhörande tabell med EK-värden (ekologisk kvot) återfinns i Bilaga 1. Grundkarta © Lantmäteriet.

VÄXTPLANKTON SJÖAR

Växtplankton undersöktes i 26 sjölokaler i Motala Ströms avrinningsområde år 2020. I Bilaga 7 redovisas metodik, resultatsidor lokal för lokal, artlistor och fältprotokoll. Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndigheten (2019:25) presenteras i Karta 11 och Bilaga 1. I sex sjöar undersöktes endast klorofyll, statusklassning av dessa illustreras också i Karta 11.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (2019) fick två sjöar, Båtsjön (Åt04) och Södra Teden (Åt07), dålig sammanvägd näringsstatus. Södra Teden (Åt07) hade störst växtplanktonbiomassa av de undersökta sjöarna och cyanobakterier (blågrönalger) utgjorde 65% av totalbiomassan. *Microcystis wesenbergii*, som kan vara giftproducerande, dominerade växtplanktonsamhället och när en sjö uppvisar en sådan stor mängd cyanobakterier avråds det från att bada i sjön och det finns anledning till försiktighet när man vistas vid vattnet med djur eller barn. Även Båtsjön (Åt04) dominerades av cyanobakterier och i båda sjöarna identifierades ett flertal andra näringskrävande arter. Detta i kombination med en mycket stor växtplanktonbiomassa som återspeglades i mycket höga klorofyllhalter gav dålig status i Båtsjön (Åt04).

Fyra av sjöarna fick otillfredsställande sammanvägd näringsstatus. Dessa sjöar hade en måttligt stor biomassa och måttligt höga till mycket höga klorofyllhalter. Det identifierades många arter med preferens för näringsrika förhållanden och PTI-värdet blev mycket högt i tre av sjöarna.

Tre sjöar fick måttlig sammanvägd näringsstatus. Dessa sjöar hade liten eller måttligt stor totalbiomassa och låga till måttligt höga klorofyllhalter. I samtliga tre sjöar övervägde de näringsgynnande arter och PTI-värdet var högt.

Tio sjöar fick god sammanvägd näringsstatus. Dessa sjöar hade mycket liten till måttligt stor biomassa och mycket låga till låga klorofyllhalter. I vissa av sjöarna påträffades ett antal arter som trivs i näringsrika förhållanden och PTI-värdet var mycket lågt, lågt eller måttligt högt i sjöarna.

Sex av sjöarna fick hög sammanvägd näringsstatus. Dessa sjöar hade liten eller mycket liten växtplanktonbiomassa, mycket låga klorofyllhalter och låga till mycket låga PTI-värden.

Tyvärr gick provflaskan med rörprovet för Hamnarydssjön (4B) sönder. Det genomfördes en kvalitativ analys på håvprovet. Resultaten visade på en liknande artsammansättning som tidigare år och statusen hade troligen blivit god eller måttlig.

Den potentiellt besvärsgivande algen *Gonyostomum semen* påträffades i två av sjöarna. I Ören (MS22) var biomassan liten och i Avern (Hj06) var biomassan mycket liten. Arten kan bland annat orsaka hudirritationer för badande personer men mängden *G. semen* var så liten vid årets provtagning att den troligen inte var besvärande vid den tiden i alla fall.

Artantalet indikerade ingen surhetspåverkan i de undersökta sjöarna. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (Havs- och vattenmyndigheten 2019) bedömdes statusen för samtliga sjöar som hög eller god med avseende på surhet (se Bilaga 7).

METALLER I FISK

Metaller och organiska miljögifter i abborre (*Perca fluviatilis*) undersöktes vid nio lokaler, varav tre var vid kusten och övriga i sjöar, inom Motala ströms avrinningsområde år 2020. I Bilaga 9 redovisas metodik, samtliga resultat liksom tidsserier över resultat sedan år 1997/2011.

Metallerna kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn) undersöktes. Kvicksilver undersöktes i muskel, och resultaten rapporterades på färskviktsbasis, medan övriga metaller analyserades i lever och rapporterades på torrviktsbasis. Vid varje sjö gjordes ansträngningar för att fånga 12 - 15 abborrar av honkön i längdintervallet 15 - 20 cm. Vid tre stationer blev det infångade antalet mindre: Roxen (Li06, 9 honor), Byngaren (MiB22, 10 honor) och Glan (MiB12, 7 honor).

Abborre är en av våra mest tåliga fiskarter och eftersom den är relativt stationär kan varje effekt som observeras i den anses spegla området den fångats i. För kvicksilver finns det bedömningsgrunder i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) där gränsvärdet är 20 µg/kg för biota. Utifrån detta överskrider gränsvärdet för kvicksilver vid alla de provtagna stationerna, vilket stämmer överens med att det är klassat som ett överallt överskridande ämne i Sverige.

Halterna av metallerna krom, nickel och bly förekom vid flertalet stationer under respektive analys rapporteringsgräns. Rapporteringsgränsen för nickel (0,07 µg/g TS) låg strax över jämförvärdet (0,06 µg/g TS) men övriga metaller under respektive jämförvärde. Avvikelsen från jämförvärdet för krom, nickel och bly var ingen/obetydlig till liten. För kvicksilver och koppar var avvikelsen från jämförvärdet överlag liten till tydlig men stor för koppar i Bråviken Ö Lönö (GB16) och Slätbaken (Sö06). För zink var avvikelsen tydlig vid flertalet stationer men mycket stor i Bråviken Ö Lönö (GB16). Avvikelsen för kadmiumhalten i fisk var mycket stor vid tre stationer (Fin-spång (MiB11), Byngaren (MiB22) och Södra Åsunden (MiB23)) samt stor i Västra Sommen (34), Roxen nedströms Linköping (Li06) och Glan (MiB12), se Tabell 3.

Tabell 3. Uppmätta metallhalter i abborre vid nio stationer i Motala ströms avrinningsområde år 2020. Kvicksilver analyserades i muskel och resultatet anges på färskviktsbasis, medan övriga metaller analyserades i lever och anges på torrviktsbasis. Färgerna i tabellen visar avvikelsen från jämförvärdet (Naturvårdsverkets Rapport 4914)

Stations ID	Cd	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg
ug/g TS				mg/kg			
Sjö							
34	0,89	<0,07	8,1	<0,07	<0,03	110	0,059
Li06	0,63	<0,07	8,5	<0,07	<0,03	110	0,051
MiB11	1,6	<0,07	13	<0,07	<0,03	110	0,16
MiB12	0,65	<0,07	5,7	0,11	<0,03	110	0,14
MiB22	1,7	<0,07	10	<0,07	0,030	91	0,046
MiB23	1,2	<0,07	9,2	0,086	<0,03	110	0,073
Kust							
GB11	0,35	0,11	24	0,076	<0,03	190	0,071
GB16	0,14	<0,07	14	<0,07	<0,03	77	0,052
Sö06	0,47	<0,07	18	<0,07	<0,03	110	0,051

Färg	Avvikelseklassning	
	1	Ingen/obetydlig avvikelse
	2	Liten avvikelse
	3	Tydlig avvikelse
	4	Stor avvikelse
	5	Mycket stor avvikelse

MILJÖGIFTER I VATTEN

Delprogrammet "Prioriterade och särskilda förorenande ämnen" i vatten ingår inte i MSV:s ordinarie provtagningsprogram utan genomförs som ett separat projekt vart sjätte år. Vid provtagningen år 2020 undersöktes fem stationer på uppdrag av MSV. Resultat från ytterligare sex stationer redovisas i denna rapport, dessa stationer undersöktes i regi av länsstyrelsen i Östergötland. I Bilaga 11 redovisas en sammanställning över de ämnen som ingår i Havs- och vattenmyndighetens (HVMFS 2019:25) särskilda förorenande ämnen (ca 30 stycken) och prioriterade ämnen (ca 50 stycken) med en kort beskrivning av respektive ämne, analysresultat samt stationslista.

Flertalet av de ämnen som analyserats uppmättes i halter under respektive analys rapporteringsgräns eller i halter under aktuell bedömningsgrund (särskilda förorenande ämnen) eller gränsvärde (prioriterade ämnen). Nedan anges bedömningsgrunder/gränsvärden i *kursiv* stil.

Benso(a)pyren ingår i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bildas vid bland annat småskalig vedeldning, storskalig energiproduktion, från trafikavgaser och bildäck. De uppmätta halterna vid Tranås avloppsreningsverk (30; 0,77 ng/l), Kisasjöns utlopp (Ki02; 9,7 ng/l), Svartån Hulterstad (Bo04; 0,22 ng/l) och Skjutbosjöns mitt (0,28 ng/l) överskred inte angivet maximalt enskilt värde (270 ng/l) men överskred tillåtet årsmedelvärde (0,17 ng/l). Även tillåten årsmedelhalt (6,3 ng/l) av fluoranten, som också ingår i gruppen PAH:er, överskreds vid Kisasjöns utlopp (Ki02; 14 ng/l) men inte tillåtet maximalt enskilt värde (120 ng/l).

PFOS (Perfluoroktansulfonat) ingår i gruppen PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanter). Gruppen består av flera tusen ämnen men PFOS anses vara det farligaste och det enda som är förbjudet i EU. Vid sex av de undersökta stationerna: Motala ströms utlopp (GB6B; 1,3 - 1,5 ng/l), Stångåns inlopp Roxen (Li06; 3,7 - 4,5 ng/l), Borens utlopp (Mo04; 1,2 ng/l), Håcklasjöns utlopp (Åt09; 0,72 ng/l), Motala ströms utlopp (GB06; 1,1 ng/l) och Kisasjöns utlopp (Ki02; 0,67 ng/l) förekom PFOS (totalhalten) i nivåer som överskred tillåtet årsmedelvärde (0,65 ng/l) men inte angivet maximalt enskilt värde (36 000 ng/l).


Diklofenak är den aktiva substansen i vissa smärtlindrande läkemedel. I Stångåns utlopp i Roxen (Li06) överskred den uppmätta halten (0,26 µg/l) tillåtet årsmedelvärde (0,1 µg/l), bedömningsgrund för maximalt enskilt värde saknas. Även etinylestradiol, ett halvsyntetiskt östrogen som används i preventivmedel uppmättes i halt över tillåtet årsmedelvärde (0,035 ng/l) i Stångåns utlopp i Roxen (Li06; 0,08 ng/l).

Dioxiner bildas vid tillverkning av kemikalier innehållande klor, förbränningsprocesser med mera. Av de 17 stycken dioxiner och dioxinlika föreningar som ingår bland de prioriterade ämnena uppmättes fyra föreningar i mätbara halter (gränsvärde saknas). I Tranås avloppsreningsverk (30), Motala ströms utlopp (GB6B), Stångån Vervelån (MS07) och Borens utlopp (Mo04) uppmättes 1234678 HpCDF och OCDF. I Motala ströms utlopp (GB6B) och Borens utlopp (Mo04) uppmättes även OCDD och i Borens utlopp (Mo04) också 1234678 HpCDD.

Ammoniakkväve (NH₃-N) överskred bedömningsgrunden avseende årsmedelhalt (1 µg/l) i Stångåns utlopp i Roxen (Li06, 2,3 µg/l) men inte maximal tillåten koncentration (6,8 µg/l).

Avseende metaller överskreds inga angivna bedömningsgrunder eller gränsvärden vid de undersökta stationerna efter beräkning av biotillgänglig halt (koppar, zink, bly, och nickel) och efter hänsyn tagits till vattnets hårdhet (kadmium). Arsenikhalten var dock strax över gränsen till bedömningsgrunden för tillåten årsmedelhalt (0,5 µg/l) men inte maximalt enskilt värde (7,9 µg/l) vid flera stationer: Stångåns utlopp i Roxen (Li06), Svartån Albacken (Mö01), Motala ströms utlopp (GB06 och GB6B), Svartån Hulterstad (Bo04) och Skjutbosjöns mitt. Halterna varierade från 0,52 µg/l till 62 µg/l. Dock ska hänsyn tas till aktuell bakgrundshalt av arsenik, vilket inte gjorts. För korrekt bedömning ska även samtliga metaller filtreras innan analys vilket i varierande grad ger ett lägre analysresultat.

Resultat kustundersökningar

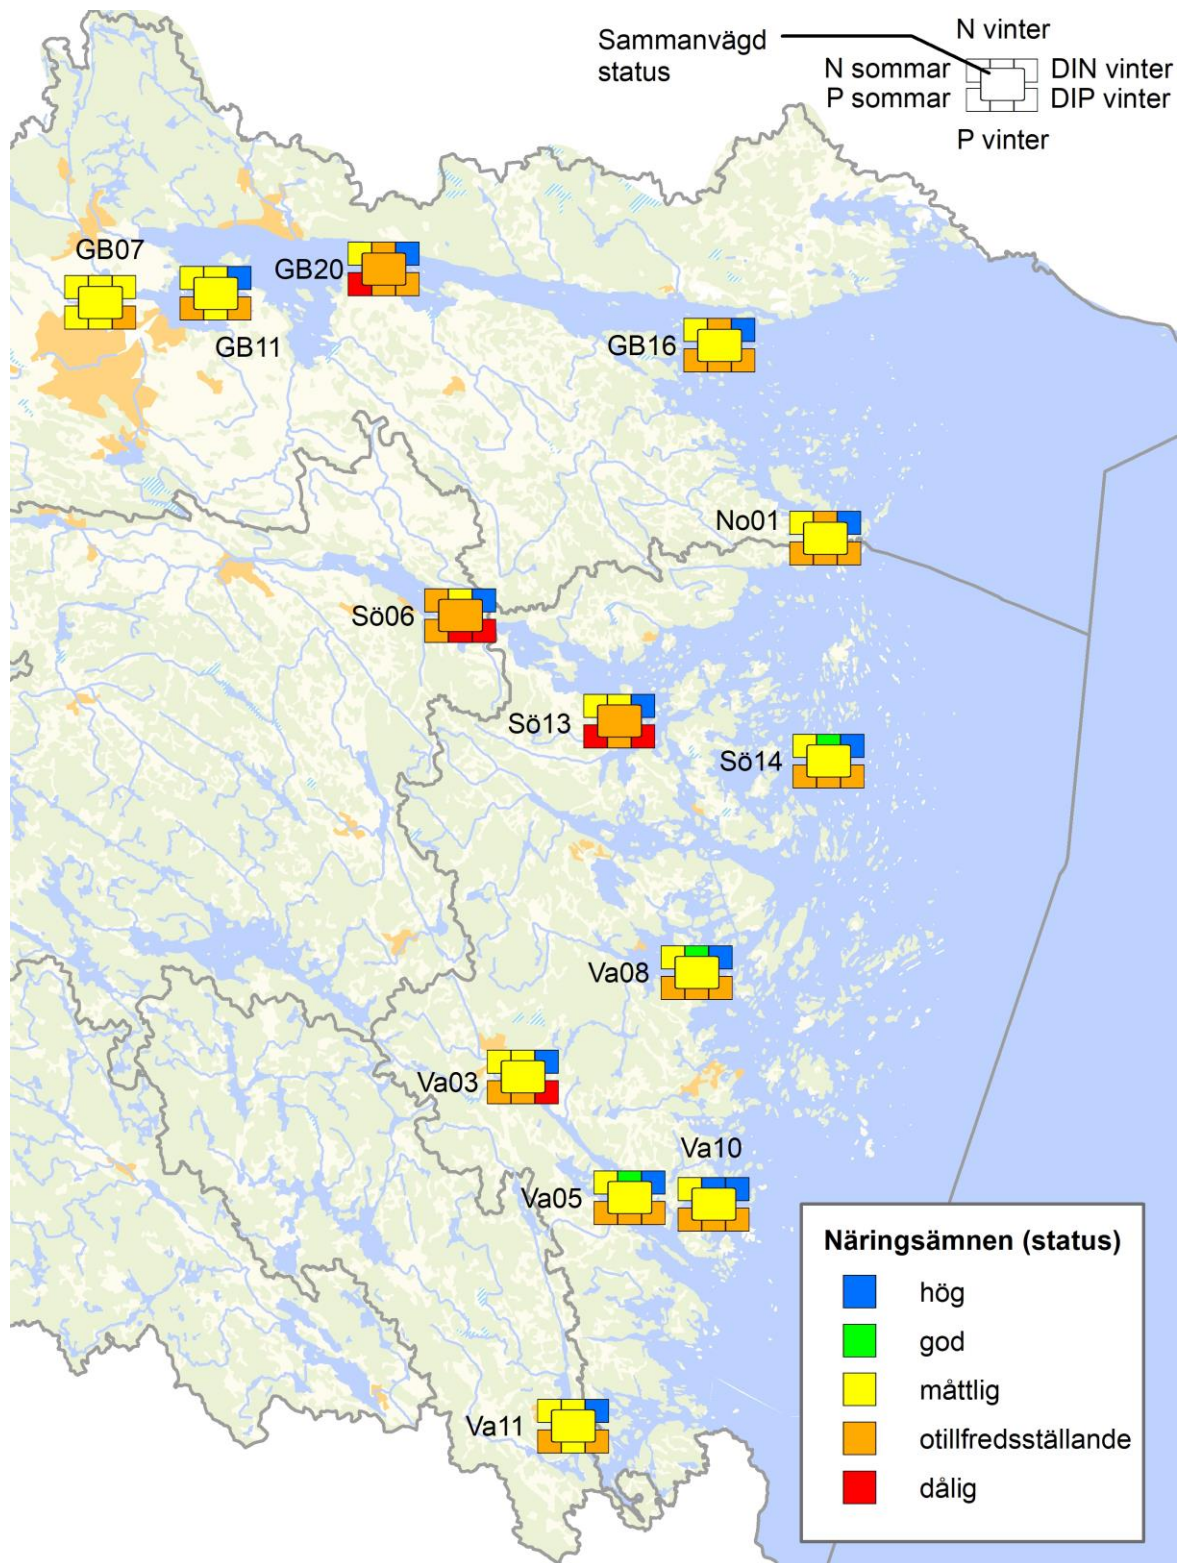

Karta 12. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av näringsämnen vid kusten inom Motala ströms avrinningsområde för perioden 2018 - 2020. Tillhörande tabell med EK-värden (ekologisk kvot) återfinns i Bilaga 1. Grundkarta © Lantmäteriet.

NÄRINGSÄMNEN KUST

Vattenkemi och näringsämnen undersöktes vid 13 platser i skärgården utanför Motala ströms avrinningsområde år 2020. I Bilaga 3 redovisas analysresultaten från respektive provtagning. Från och med år 2019 undersöks även Norrköping Herstaberg (GB07) som en kustpunkt.

Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) av medelvärdena för perioden 2018 - 2020, vid 0 - 10 meters djup (juli - augusti), presenteras i Karta 12. Statusklassningen bestod av delklassningarna: totalkväve (N), totalfosfor (P) för sommar och vinter samt vintervärden av löst oorganiskt kväve (DIN) och oorganiskt fosfor (DIP) och slutligen en sammanvägd statusbedömning.

Den sammanvägda statusen var otillfredsställande vid de inre kuststationerna: Östra Esterön (GB20), Slätbaken (Sö06) och Trännöfjärden (Sö13), medan den var måttlig vid övriga stationer. Årets (perioden 2018 - 2020) sammanvägda statusklassning hade förbättrats för Bråviken Pampusfjärden (GB11) från otillfredsställande till måttlig.

Statusen för de ingående parametrarna avseende fosfor varierade mellan dålig och måttlig medan statusen för ingående parametrar avseende kväve varierade från måttlig till hög status. Statusen med avseende på totalkväve var överlag högre (bättre), jämfört med statusen för totalfosfor både under sommaren och under vintern.


Oorganiskt kväve (nitrat, nitrit och ammoniumkväve) och fosfor (fosfatfosfor) statusklassades endast under vintern då dessa följer en tydlig årscykel. Under sommaren minskar halterna av dessa ämnen då de tas upp av växtplankton och vattenväxter, för att sedan öka under hösten när tillväxten minskar. Oorganiskt fosfor (DIP) bedömdes genomgående som dåligt eller otillfredsställande vid de provtagna stationerna. Halten oorganiskt kväve (DIN) bedömdes som hög undantaget Norrköping Herstaberg (GB07).

Statusklassningen för fosfor, under både sommaren och vintern, var vid flertalet platser otillfredsställande, men bedömdes som dålig under sommaren vid: Bråviken Östra Esterön (GB20) och Trännöfjärden (Sö13) och under vintern vid Slätbaken (Sö06). Fosfor bedömdes dock ha måttligt status vintertid i Bråviken Pampusfjärden (GB11) och i Kaggebofjärden (Va11) samt både sommar och vinter i Norrköping Herstaberg (GB07).

Vid syrefria förhållanden riskerar fosfor som finns lagrat i botten sedimentet att frigöras. I Slätbaken (Sö06), Trännöfjärden (Sö13), Valdermarsviken inre (Va03), Orren (Va08) och Kaggebofjärden (Va11) var fosforhalterna kraftigt förhöjda i bottenvattnet, vid ett eller flera tillfällen, framförallt under sommarmånaderna och oktober. De förhöjda fosforhalterna kan kopplas till dåliga syreförhållanden i bottenvattnet.



Figur 12. St Annas skärgård i Kustlandets vattenråd.
Foto: Caroline Svärd, SGS.

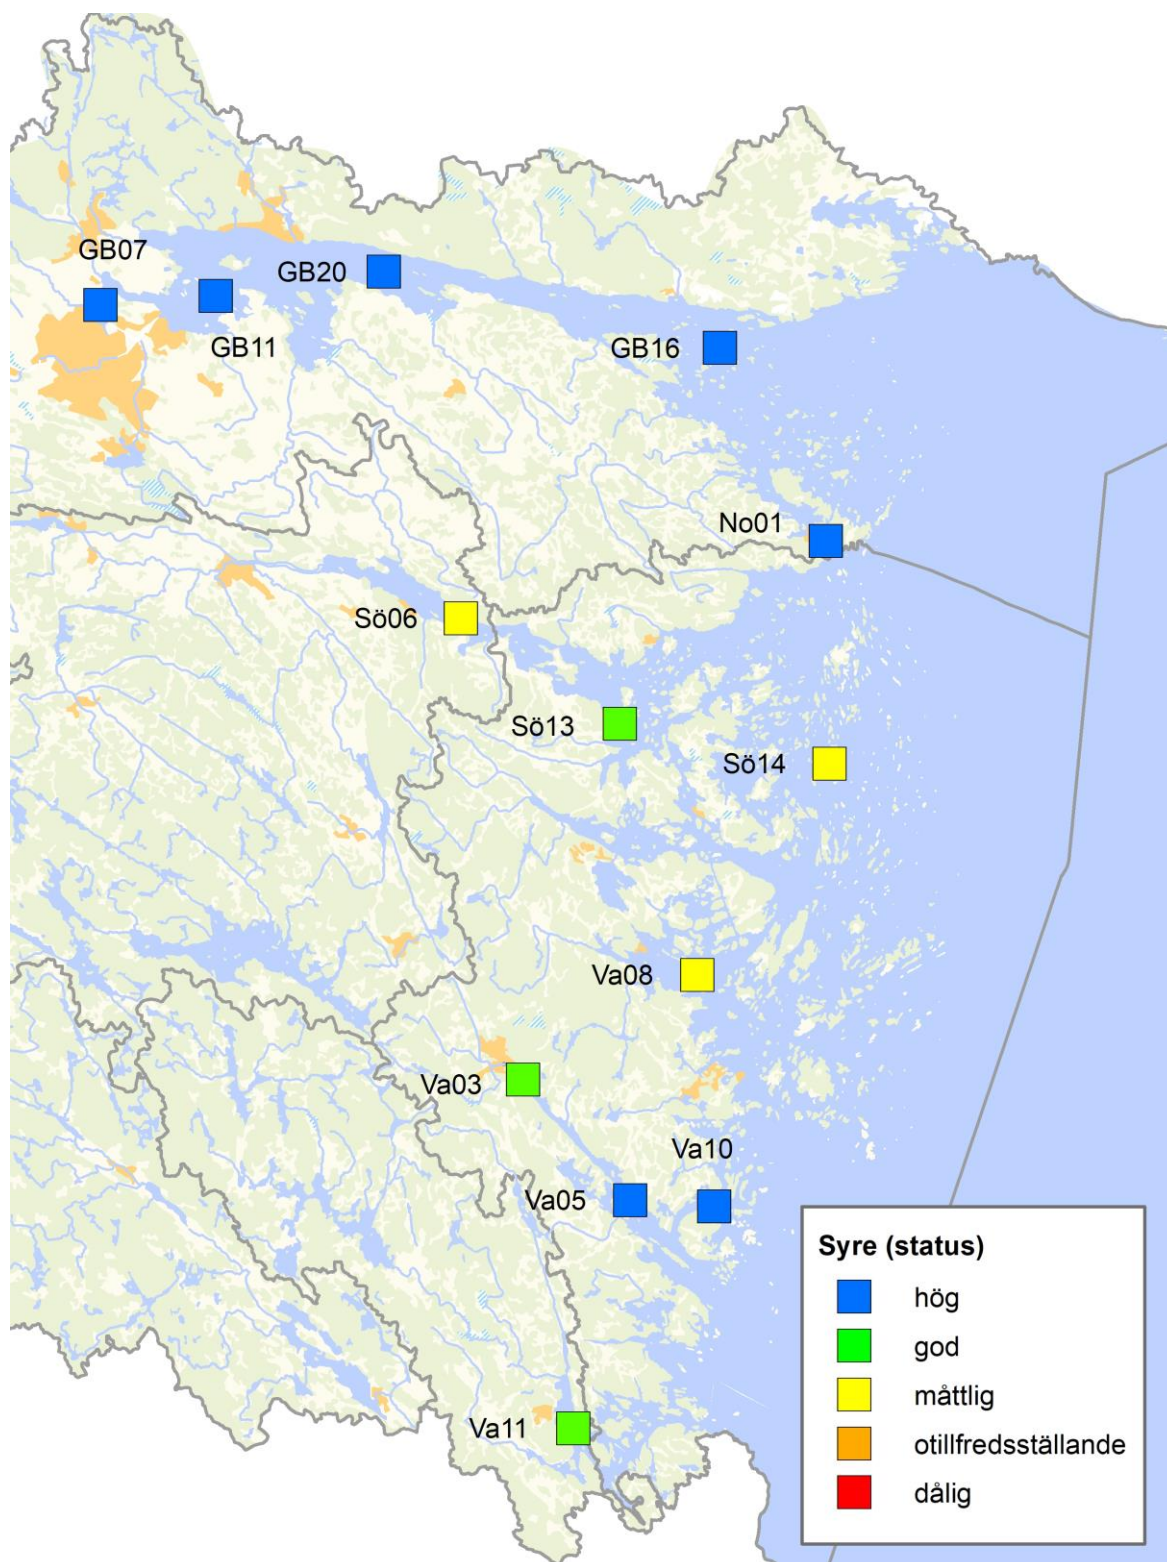

Karta 13. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av syrehalter i bottenvattnet vid provpunkter vid kusten i Motala ströms avrinningsområde för perioden 2018 - 2020. Grundkarta © Lantmäteriet.

SYRETILLSTÅND KUST

Syrehalten anger mängden syre som är löst i vatten. Syrgas förbrukas vid respiration och nedbrytning av organiskt material. Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökad vattentemperatur. Syrebrist i bottenvattnet längs den svenska kusten förekommer framförallt under sommaren och hösten då nedbrytningen av organiskt material är stor och temperaturen är hög. Syrgashalten under vintern och våren återspeglar mer de naturliga förhållandena i området, vilka i sin tur styrs av morfologiska strukturer såsom tröskeldjup och maxdjup samt även väder och vind.

Statusklassning av syreförhållandet i bottenvattnet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) har gjorts vid de 13 ingående kuststationerna inom MSV utifrån medelvärden för perioden 2018 - 2020 (januari-december) och resultaten illustreras i Karta 13. Från och med år 2019 undersöks även Norrköping Herstaberg (GB07) som en kustpunkt.


Vid sju av provplatserna rådde ingen syrebrist och syrestatusen bedömdes som hög. Vid övriga sex stationer förekom säsongsmässig syrgasbrist. Vid dessa stationer bedömdes statusen som god i Valdermarsviken inre (Va03), Kaggebofjärden (Va11) och Trännöfjärden (Sö13) och som måttlig i Hafjärden (Sö14), Slätbaken (Sö06) och Orren (Va08). Slätbaken är en tröskelfjärd vilket innebär att vattenomsättningen i fjärdens inre, djupare delar begränsas av en grundare tröskel vid inloppet till fjärden. Detta i kombination med det mycket näringsrika vattnet från Söderköpingsån, som ger ökad produktion och nedbrytning, leder till att syrebrist tidvis förekommer.

Årets statusklassningar (perioden 2018 - 2020) skiljde sig inte vid någon station från fjolårets (perioden 2017 - 2019).

Syrefria förhållanden i bottenvattnet kan leda till läckage av fosfor från bottensedimentet. Vid några stationer var fosforhalten avsevärt förhöjd vid botten, se föregående avsnitt Näringsämnen kust.



Figur 13. Syremätning i Valdermarsviken yttre (Va05) i Kustlandets vattenråd. Foto: SGS.

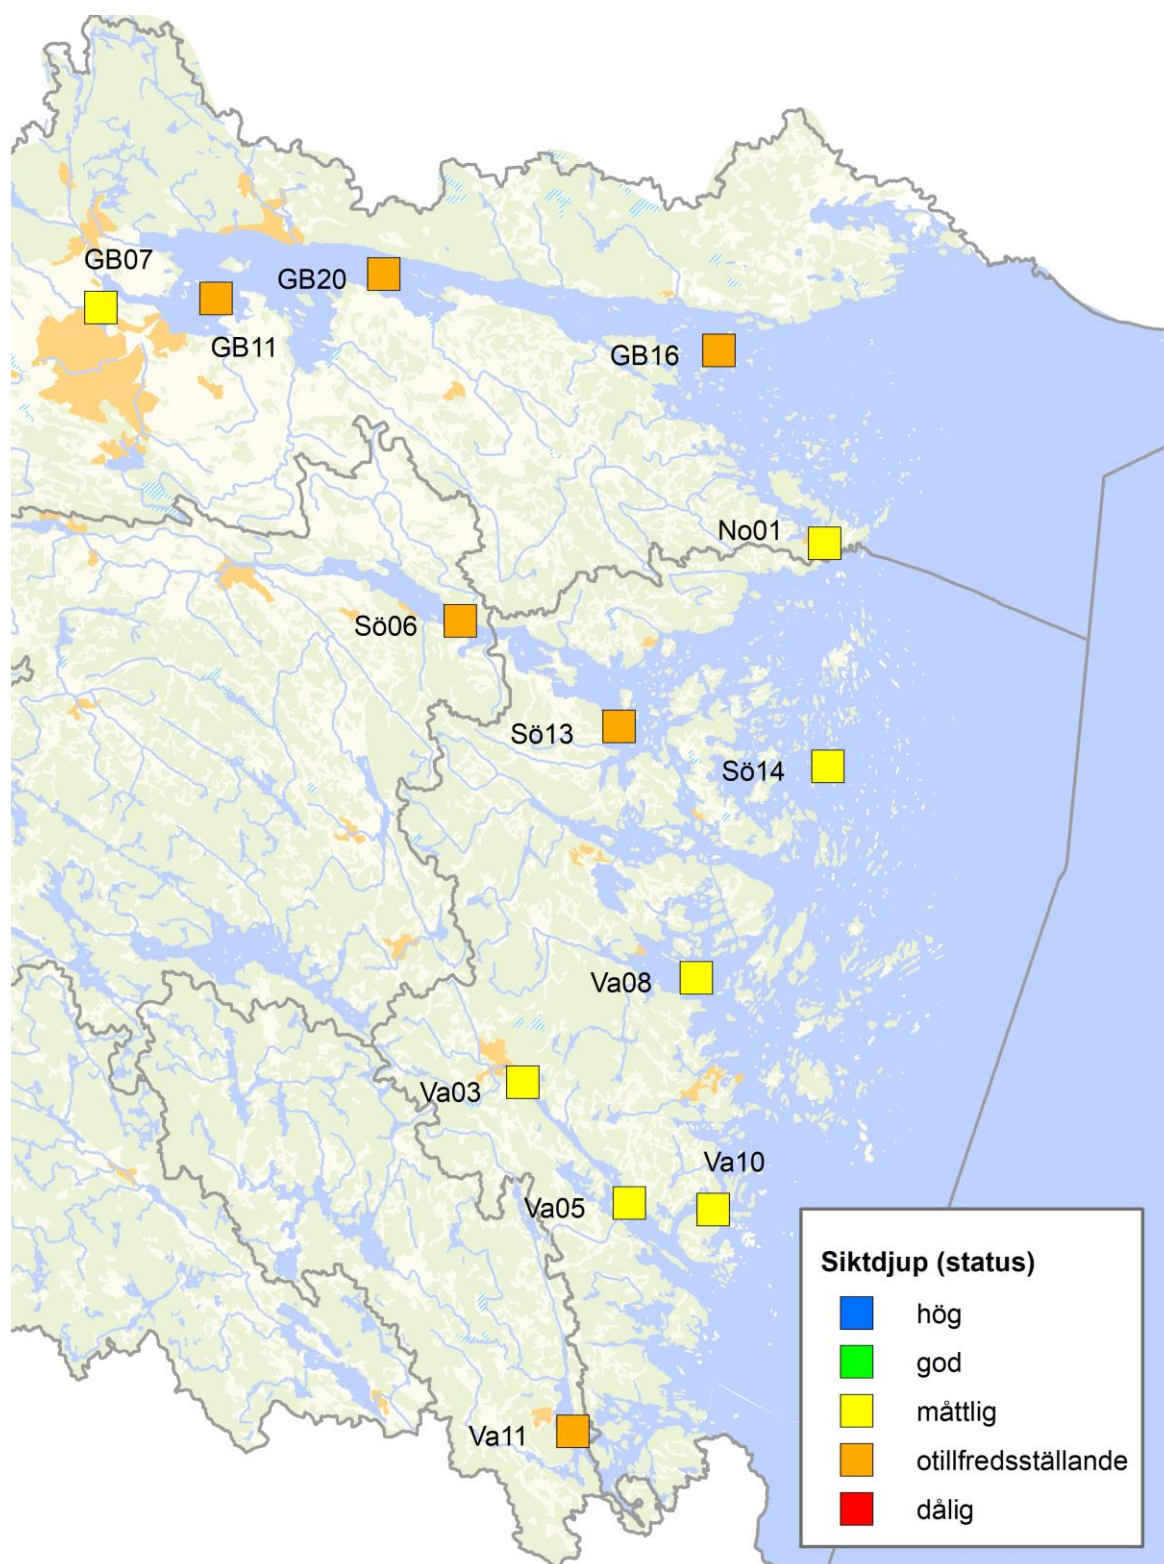

Karta 14. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av siktdjup vid provpunkter vid kusten i Motala ströms avrinningsområde för perioden 2018 - 2020 (juli - augusti). Grundkarta © Lantmäteriet.

SIKTDJUP KUST



Figur 14. Algblooming i St Annas skärgård i Kustlandets vattenråd. Foto: Caroline Svärd, SGS.

Siktdjupet är ett mått på genomsläppligheten av ljus i vatten. I kustvatten finns en tydlig koppling mellan siktdjup och klorofyllhalt. Under sommaren är siktdjupet oftast mindre då mängden partiklar i form av plankton i vattnet ökar (Figur 14). Siktdjup kan därför var en god indikator på mängden plankton i vattnet vilket i sin tur påverkas av tillförseln av näringsämnen. Om provtagning sker i närheten av omfattande sötvatteninflöde med höga halter humus och lerpartiklar på grund av hög ytavrinning kan det ha påverkan på siktdjupet.


Siktdjupet mättes vid samtliga 13 provpunkter vid kusten och statusklassning av siktdjupet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) illustreras i Karta 14. Bedömningen baseras på data från treårsperioden 2018 - 2020 (juli-augusti). Från och med år 2019 undersöks även Norrköping Herstaberg (GB07) som en kustpunkt.

Siktdjupet bedömdes som måttligt eller otillfredsställande vid samtliga provplatser. Liksom för näringsstatus var statusen övervägande högre (bättre) för de yttre punkterna jämfört med de inre. Generellt var statusen för siktdjupet måttlig vid de yttre punkterna medan det var otillfredsställande vid provpunkterna längre in mot land med några undantag (Karta 14).

Statusen var oförändrad vid samtliga provpunkter jämfört med statusklassningen föregående år (perioden 2017 - 2019).



Figur 15. Nära Slätbaken (Sö06) i Kustlandets vattenråd. Foto: SGS.

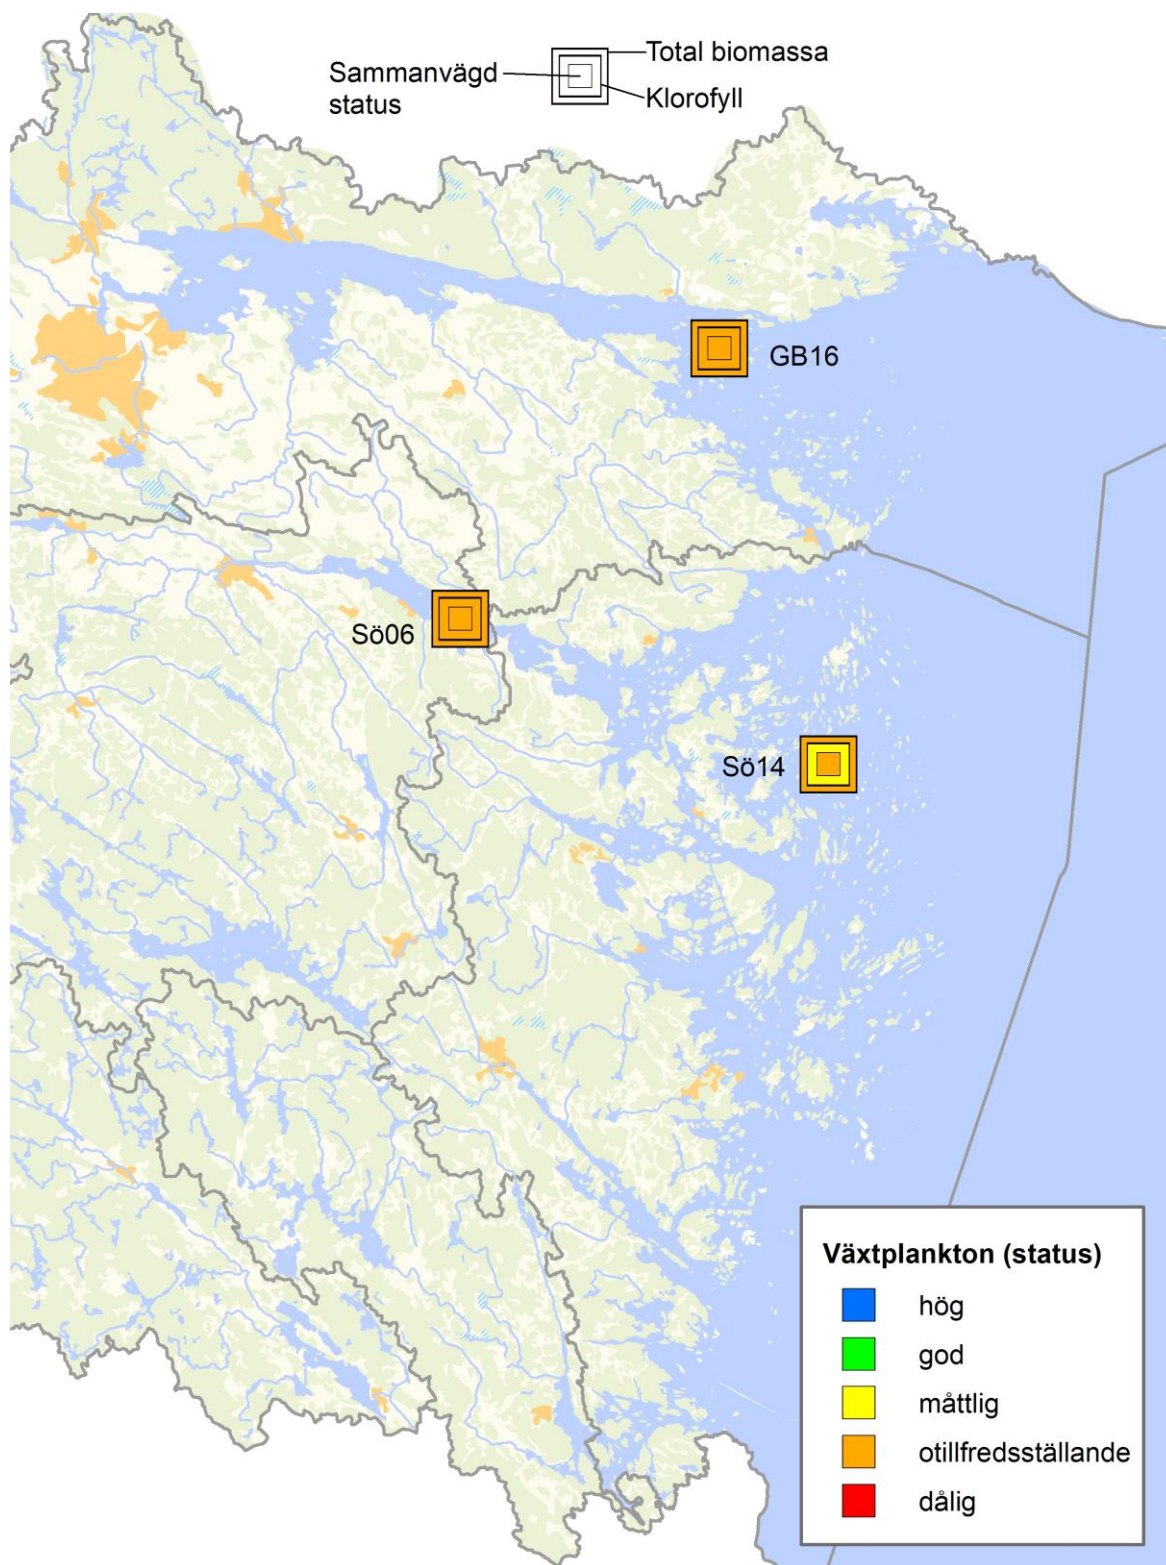

Karta 15. Statusklassning, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), av växtplankton vid kusten i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (medelvärde juni-augusti). Tillhörande tabell med EK-värden (ekologisk kvot) återfinns i Bilaga 1. Grundkarta © Lantmäteriet.

VÄXTPLANKTON KUST

Växtplankton undersöktes vid tre kustlokaler utanför Motala ströms avrinningsområde år 2020. I Bilaga 8 redovisas metodik, artlistor och fältprotokoll. Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25).

Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) fick de tre lokalerna, Bråviken Ö Lönö (GB16), Hafjärden (Sö14) och Slätbaken Farmors udde (Sö06) otillfredsställande sammanvägd näringsstatus år 2020.


I juni var växtplanktonbiomassan i Bråviken Ö Lönö (GB16) dominerad av små cryptomonader, cyanobakterien *Aphanizomenon* spp samt ciliaten *Mesodinium rubrum*. I Hafjärden (Sö14) var det ciliater och arter från klassen Prymnesiales som utgjorde störst andel av växtplanktonsamhället. Det potentiellt toxiska cyanobakteriesläktet *Woronichinia* utgjorde störst andel av biomassan vid Slätbaken (Sö06).

I juli var biomassa vid Bråviken Ö Lönö (GB16) stor och dominerades av stora ciliater samt ögonalgen *Eutreptiella* spp. I Hafjärden (Sö14) var det en stor dominans av dinoflagellaten *Heterocapsa triquetra*. Vid Slätbaken (Sö06) utgjorde ciliater och kolonibildande små cyanobakterier störst andel av den för övrigt lilla växtplanktonbiomassan.

I augusti utgjorde cyanobakterien *Aphanocapsa* spp. och ciliater stor del av växtplanktonsamhället vid Bråviken Ö Lönö (GB16). Cryptomonader och arter från klassen Prymnesiales dominerade i Hafjärden (Sö14). Dinoflagellaten *Dinophysis acuminata* utgjorde en stor andel av växtplanktonbiomassan vid Slätbaken (Sö06).

I juni var klorofyllvärdet lågt i proverna från Bråviken Ö Lönö (GB16) samt Hafjärden (Sö14) och mycket högt i provet från Slätbaken (Sö06). I juli och augusti var klorofyllvärdena höga på Bråviken Ö Lönö (GB16) och Slätbaken (Sö06) men lägre på Hafjärden (Sö14), se Figur 16.

Den sammanvägda näringsstatusen baserat på treårs medelvärden (juli och augusti 2018 - 2020) för klorofyll och biovolym (autotrofa + mixotrofa växtplankton) i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) blev otillfredsställande för samtliga tre lokaler.

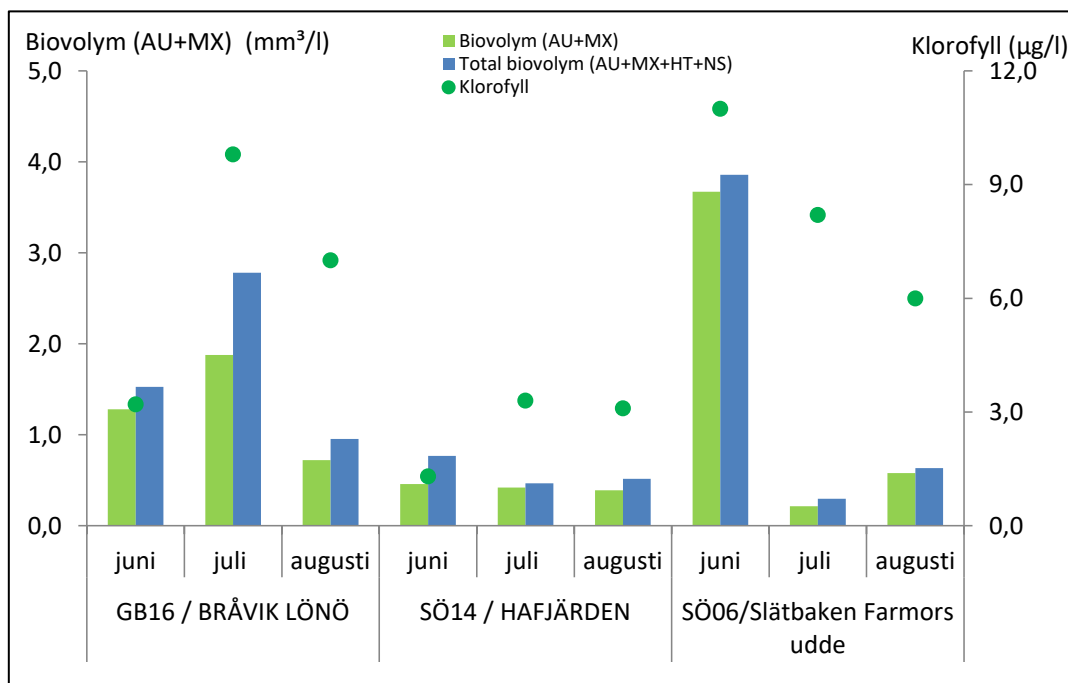

Figur 16. Biovolym (AU+MX), Total biovolym (AU+MX+HT+NS) av växtplankton och klorofyllvärden vid lokalerna Bråviken Ö Lönö (GB16), Hafjärden (Sö14) och Slätbaken (Sö06) vid Motala ströms avrinningsområde år 2020.

METALLER I MUSSLOR

Metaller i blåmussla undersöktes vid fem kustlokaler utanför Motala ströms avrinningsområde år 2020. I Bilaga 10 redovisas metodik, samtliga resultat liksom tidsserier över resultat sedan år 1997/2011.

Metaller finns naturligt i vatten och deras koncentrationer beror på en mängd faktorer, bland annat berggrund. Dessutom påverkas metallhalterna i vattnet av mänsklig aktivitet, så som utsläpp. Förhöjda halter av vissa metaller kan vara skadligt för vattenlevande organismer och anrikas i näringskedjan, vilket i slutänden kan påverka människors föda.



Figur 17. Blåmusslor (*Mytilus edulis*). Foto: Sveriges Vattenekologer AB.

Blåmusslor (*Mytilus edulis*) är en vanlig art på Östersjöns botten. Då de lever mestadels stationärt och filtrerar stora mängder vatten är de en lämplig art för att undersöka lokala förhållanden av metaller i vattnet.

Majoriteten av de uppmätta metallhalterna hade ingen/obetydlig eller liten avvikelse från jämförvärdena (Naturvårdsverket 1999, Tabell 4). Undantaget från detta var en tydlig avvikelse av krom i Trännöfjärden (Sö13) och en mycket stor avvikelse i Inre Valdemarsviken (Va03). Årets uppmätta kromhalt i Inre Valdemarsviken (13 µg/g TS) var högre än undersökningen år 2017 och 2011 (5,6 respektive 2,4 µg/g TS) men lägre än år 2014 (19 µg/g TS). I Trännöfjärden (Sö13) var halterna åren 2006 och 2000 högre än årets halter men övriga år var halterna generellt lägre, se Bilaga 10.

Tabell 4. Uppmätta metallhalter i blåmusslor från fem stationerna inom Motala ströms avrinningsområde år 2020. Färgerna i tabellen visar avvikelser från jämförvärdet (Naturvårdsverkets Rapport 4914). Jämförvärden saknas för arsenik

Stations ID	Cd	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Hg	As
	ug/g TS				mg/kg TS			ug/g TS
GB16	0,82	0,82	6,5	1,4	0,52	73	0,038	5,3
Sö13	1,1	3,1	7,5	2,3	0,62	97	0,041	5,0
Va03	1,2	13	8,0	1,6	1,0	170	0,050	6,2
Va05	1,1	2,0	7,3	2,7	0,99	93	0,053	5,8
Va08	1,1	0,67	6,8	2,2	0,51	160	0,048	5,5

Färg	Avvikelseklassning	
	1	Ingen/obetydlig avvikelse
	2	Liten avvikelse
	3	Tydlig avvikelse
	4	Stor avvikelse
	5	Mycket stor avvikelse

Referenser

VATTENKEMI OCH ANALYS AV BIOTA

Alabaster, J. S. och Lloyd, R. 1982. Water quality criteria for freshwater fish. Butterworth.

ALcontrol AB. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Motala Ström 2002, 2003, 2002 - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 respektive 2016. Motala Ströms vattenvårdsförbund.

Carlsson, C. och Widquist, U-G. 1997. Östersjön – Ett liv på marginalen. Stockholm.

Calluna AB. 2010, 2011, 2012. Motala Ström 2009, 2010 respektive 2011. Motala Ströms vattenvårdsförbund.

Förlin, L. et. al. 1991. Biochemical and physiological effects of pulp mill effluents on fish. SNV Rapport 4031, s. 235 - 243.

Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Havs- och vattenmyndighetens föfattningssamling. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljö kvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2019:25.

Naturvårdsverket. 1969. Bedömningsgrunder för svenska ytvatten. Statens Naturvårdsverks Publikationer 1969:1.

Naturvårdsverket. 1999a. Bedömningsgrunder för miljö kvalitet, Sjöar och vattendrag. Rapport 4913.

Naturvårdsverket. 1999b. Bedömningsgrunder för miljö kvalitet, Kust och hav. Rapport 4914.

Naturvårdsverket. 1999b. Bedömningsgrunder för vattenkvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 2. Biologiska parametrar. Rapport 4921.

SYNLAB AB. 2018, 2019 och 2020. Motala Ström 2017, 2018 och 2019. Motala Ströms vattenvårdsförbund.

Internetadresser

Väder och vatten

<http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-manadsstatistik-2.1240> (maj 2021)

Vattenwebben

<http://vattenwebb.smhi.se/> (feb 2021)

VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

<https://viss.lansstyrelsen.se/> (feb 2021)

VÄXTPLANKTON

Havs- och vattenmyndigheten 2019. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljö kvalitetsnormer avseende ytvatten. HVMFS 2019:25, 2019-12-10.

Havs- och vattenmyndigheten 2018a. Typologi för sjöar och vattendrag. Vägledning för tillämpning av 6§ i HVMFS 2017:20. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:33.

Havs- och vattenmyndigheten 2018b. Växtplankton i sjöar. Vägledning för statusklassificering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:39.

Havs- och vattenmyndigheten 2017. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. HVMFS 2017:20. Konsoliderad utgåva, 1 januari 2020.

Havs och Vattenmyndigheten 2016. Handledning för miljöövervakning. Programområde: Kust och Hav. Undersökningstyp: Växtplankton. Version 1:3. 2016-09-16

Havs- och vattenmyndigheten 2016. Handledning för miljöövervakning. Programområde: Sötvatten. Undersökningstyp: Växtplankton i sjöar. Version 1:4. 2016-11-01.

Havs- och vattenmyndigheten 2013. Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. Havs och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2013:19.

HELCOM 2006. Biovolumes and size-classes of phytoplankton in the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No. 106.

HELCOM 2017. Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM. Annex C-6. Phytoplankton species composition, abundance and biomass.

Phillips G., Lyche-Solheim A., Skjelbred B., Mischke U., Drakare S., Free G., Järvinen M., de Hoyos C., Morabito G., Poikane S. & Carvalho L. 2012. A phytoplankton trophic index to assess the status of lakes for the Water Framework Directive. *Hydrobiologia* 704 (1): 75-95.

Svensk Standard, SS-EN 15204:2006, "Water quality- Guidance standard on the enumeration of Phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)" Utgåva 1.

Svensk standard, SS-EN 16698:2015. Vattenundersökningar: vägledning för kvantitativ och kvalitativ provtagning av fytoplankton från sjöar och vattendrag.

Svensk Standard SS-EN 15972:2011. Vattenundersökningar – Vägledning för kvantitativa och kvalitativa undersökningar av marina växtplankton.

Utermöhl, H. 1958. Zur Vervollkommung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. *Mitteilungen Int. Ver. Limnol.* 9: 1-38.

METALLER I FISK OCH MUSSLA

Naturvårdsverket. 1999. Bedömningsgrunder för miljö kvalitet, kust och hav. Rapport 4914.

Bilaga 1

TABELLER MED STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDEN

STATUSKLASSNING, EK-VÄRDE OCH TILLSTÅNDSBEDÖMNING FÖR FOSFOR OCH KVÄVE, LIMNISK

Tabell 5. Bedömning av fosfor och kväve i sjöar och vattendrag i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (perioden 2018 - 2020). EK P = Ekologisk kvalitetskvot och statusbedömning (jan-dec) av fosfor (HVMFS 2019:25). Pil anger om status förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019 (perioden 2017 - 2019). P sjö = tillståndsbedomning (jan-dec) fosfor i sjöar, N sjö = tillståndsbedomning (jan-dec) kväve i sjöar, P vdr = bedömning av arealspecifika förluster (jan-dec) av fosfor i vattendrag, N vdr = bedömning av arealspecifika förluster (jan-dec) av kväve i vattendrag (Rapport 4913). För förklaring till färgmarkering se Karta 3, Karta 4 och Karta 5

Station	EK P	Tillstånd			Station	EK P	Tillstånd		
		P sjö	N sjö	P vdr N vdr			P sjö	N sjö	P vdr N vdr
Vättern					Finspångsåarna				
Öd01	0,47 ▼				Fi04	0,73			
Vd01	0,47 ▼				Fi05	1,04			
Motala ströms sydvästra					Fi06	0,62			
4b	0,54				Fi09	0,83			
6	0,40				Fi10	0,83			
8	0,32				Fi11	0,82			
16	0,60				Fi12	0,90			
18	0,31				Hj02	0,91			
22	0,68 ▼				Hj05	0,63			
24	1,32				Hj06	0,72 ▲			
26	0,19 ▼				Mo08	0,69			
28	0,45 ▼				Mo09	0,52 ▼			
30	0,60 ▼				Mo10	0,89			
34	0,68 ▼				Övre Motala ström				
36	0,74				Li07	0,30			
304	0,48 ▼				Li12	1,47			
306	1,04				Li15	0,30 ▼			
602	0,82				Li16	0,20			
606	0,55 ▼				Mo03	1,20			
616	0,86 ▲				Mo04	1,55			
702	0,55				Åt07	0,02			
902	0,46				Nedre Motala ström och Bråviken				
Bo01	1,37				Fi07	0,67 ▼			
Bo02	0,58				GB02	0,54			
Bo04	0,72				GB03	0,57 ▲			
Li13	0,56				GB08	0,39			
Li14	0,34				Gb30	0,16			
Li17	0,33				Li11	0,64 ▼			
Mö01	0,63				Söderköpingsån				
Mö02	0,37				Sö01	0,08			
Mö03	0,10				Sö02	0,19 ▼			
Yd01	1,09				Sö03	0,28			
Stångån					Sö04	0,21 ▲			
Ki02	0,87				Sö11	0,57			
Ki06	1,58				Sö12	0,26			
KS02	0,47 ▼				Va07	0,86			
Li03	0,89				Åt08	1,31			
Li05	0,75				Storån				
Li06	0,44				Ki09	1,44			
Li20	1,31				Åt01	0,37			
Li21	0,72				Åt04	0,15			
Lå01	0,84				Åt09	0,20 ▼			
MS01	1,22				Vindån				
MS04	0,51 ▲				Va12	0,57			
MS05	0,25				Externa stationer				
MS07	0,51 ▲				202	1,42			
MS21	1,16				GB06	0,49 ▼			
MS22	0,82				Mo02	1,40			
MS30	1,27				Vd04	0,39			
Åt06	0,47				Yd06	1,10			

STATUSKLASSNING FÖR SYREHALT, LIMNISK

Tabell 6. Statusklassning av syrehalt i sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (årsmin). Pil anger om statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019. För förklaring till färgmarkering se Karta 9

Station	Statusklassning	Station	Statusklassning
Motala ström sydvästra		Finspångsåarna	
4b		Fi06	
8		Fi11	
18		Fi12	
26		Hj06	
34		Mo10	
36		Övre Motala ström	
304		Li07	
606		Li15	
Bo01		Mo03	
Mö03		Åt07	
Yd01		Nedre Motala ströms och Bråviken	
Stångån		GB03	
Ki06		Söderköpingsån	
KS02		Sö01	
Li21		Åt08	
MS05		Storån	
MS22		Ki09	
MS30		Åt04	
Åt06			

STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDE FÖR SIKTDJUP, LIMNISK

Tabell 7. Statusklassning av siktdjup i sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25) i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (period 2018 - 2020, jan-dec). EK siktdj. = Ekologisk kvalitetskvot och statusbedömning av siktdjup. Pil anger om statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019 (period 2017 - 2019). För förklaring till färgmarkering se Karta 10

Station	EK siktdj.	Station	EK siktdj.
Motala ström sydvästra		Finspångsåarna	
4b	0,70 ▲	Fi06	0,47
8	0,64 ▲	Fi11	0,93
18	0,80 ▲	Fi12	0,49 ▼
26	0,44	Hj06	0,61 ▲
34	1,16	Mo10	0,94
36	0,92	Övre Motala ström	
304	0,76 ▲	Li07	0,60
606	0,95	Li15	0,53
Bo01	1,58	Mo03	1,08
Mö03	0,29	Åt07	0,18
Yd01	1,32	Nedre Motala ströms och Bråviken	
Stångån		GB03	0,64 ▼
Ki06	1,33	Söderköpingsån	
KS02	0,73 ▲	Sö01	0,22
Li21	0,79	Åt08	1,52
MS05	0,33 ▲	Storån	
MS22	0,93	Ki09	1,60
MS30	0,71	Åt04	0,16
Åt06	0,71 ▲		

STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDE AV VÄXTPLANKTON, LIMNISK

Tabell 8. Statusklassning av växtplankton i sjöar, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (jun-aug). EK bio = Ekologisk kvalitetskvot och statusbedömning av biomassa. EK PTI = Ekologisk kvalitetskvot och statusbedömning av PTI. EK kyll = Ekologisk kvalitetskvot och statusbedömning av klorofyll (normaliserat EK-värde där växtplankton analyserats). Sammanv. status = Sammanvägd statusbedömning. Pil anger om statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019. För förklaring till färgmarkering se Karta 11

Station	EK bio	EK PTI	EK kyll	Sammanv. status	Station	EK bio	EK PTI	EK kyll	Sammanv. status
Motala ströms sydvästra					Finspångsåarna				
4b			0,49		Fi06	0,59	0,85	0,83	
8	0,92	0,71	1,0	▲	Fi11			1,00	
18	0,89	0,52	0,90		Fi12			0,90	
26	0,71	0,42	0,85	▲	Hj06	0,85	0,61	0,98	▲
34	0,56	0,71	0,74		Mo10			1,0	
36	0,56	0,60	0,79	▲	Övre Motala ström				
304	1,00	0,69	1,0	▲	Li07			0,89	
606	0,71	0,30	0,68	▼	Li15	0,56	0,37	0,58	
Bo01	0,81	0,89	1,0	▲	Mo03	0,70	0,49	1,0	
Mö03	0,48	0,48	0,13		Åt07	0,38	0,00	0,00	
Yd01	0,89	0,93	-	▲	Nedre Motala ström och Bråviken				
Stångån					Gb03	0,44	0,00	0,52	▼
Ki06	0,73	0,55	1,00	▼	Söderköpingsån				
KS02	0,49	0,65	0,93	▲	Sö01	0,85	0,00	0,18	
Li21	0,78	0,53	0,86	▲	Åt08			1,0	
MS05	0,67	0,35	0,60	▲	Storån				
MS22	0,91	0,75	1,00	▲	Ki09			1,0	
MS30	0,74	0,80	0,92	▲	Åt04	0,00	0,00	0,00	
Åt06	0,51	0,00	0,54						

STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDE FÖR NÄRINGSÄMNE, KUST

Tabell 9. Statusklassning av näringsämnen vid kusten enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (period 2018 - 2020, för GB07 åren 2019 och 2020). EK N vinter = Ekologisk kvalitetskvot för kväve, vinter (dec-feb). EK P vinter = Ekologisk Kvalitetskvot för fosfor, vinter (dec-feb). EK DIN vinter = Ekologisk Kvalitetskvot för löst oorganiskt kväve, vinter (dec-feb). EK DIP vinter = Ekologisk Kvalitetskvot för löst oorganiskt fosfor, vinter (dec-feb). EK N sommar = Ekologisk Kvalitetskvot för kväve, sommar (jul-aug). EK P sommar = Ekologisk Kvalitetskvot för fosfor, sommar (jul-aug). Pil anger om den sammanvägda statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019 (period 2017 - 2019). För förklaring till färgmarkering se Karta 12

Station	EK N vinter	EK P vinter	EK DIN vinter	EK DIP vinter	EK N sommar	EK P sommar	Sammanvägd status
Nedre Motala ström och Bråviken							
GB07	0,68	0,64	0,40	0,42	0,62	0,54	0,43
GB11	0,67	0,44	0,76	0,33	0,67	0,37	0,35
GB20	0,67	0,38	0,74	0,32	0,69	0,33	0,35
GB16	0,70	0,40	0,82	0,33	0,74	0,43	0,42
No01	0,70	0,42	0,85	0,37	0,71	0,43	0,41
Söderköpingsån							
Sö06	0,41	0,21	0,65	0,16	0,55	0,53	0,39
Kustlandet							
Sö13	0,65	0,43	0,92	0,42	0,65	0,32	0,33 ▼
Sö14	0,82	0,42	0,93	0,39	0,71	0,42	0,40
Va08	0,78	0,42	0,90	0,40	0,75	0,49	0,46
Va03	0,58	0,31	0,70	0,26	0,70	0,44	0,41 ▲
Va05	0,76	0,42	0,81	0,40	0,78	0,46	0,46
Va10	0,85	0,44	0,90	0,44	0,79	0,52	0,50
Vindån							
Va11	0,64	0,51	0,70	0,43	0,71	0,44	0,41

STATUSKLASSNING SYREHALT, KUST

Tabell 10. Statusklassning av syrehalt vid kusten enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), i Motala ströms avrinningsområde för perioden 2018 - 2020 (jan-dec). För förklaring till färgmarkering se Karta 13

Station	Statusklassning
Nedre Motala ström och Bråviken	
GB07	
GB11	
GB20	
GB16	
No01	
Söderköpingsån	
Sö06	
Kustlandet	
Sö13	
Sö14	
Va08	
Va03	
Va05	
Va10	
Vindån	
Va11	

STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDE FÖR SIKTDJUP, KUST

Tabell 11. Statusklassning av siktdjup vid kusten enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), i Motala ströms avrinningsområde år 2020 (perioden 2018 - 2020, jul-aug). EK siktdj. = Ekologisk kvalitetskvot för siktdjup, pil anger om den sammanvägda statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019 (perioden 2017 - 2019). För förklaring till färgmarkering se Karta 14

Station	EK siktdj.
Nedre Motala ström och Bråviken	
GB07	0,50
GB11	0,22
GB20	0,27
GB16	0,37
No01	0,43
Söderköpingsån	
Sö06	0,31
Kustlandet	
Sö13	0,26
Sö14	0,48
Va08	0,51
Va03	0,52
Va05	0,47
Va10	0,62
Vindån	
Va11	0,30

STATUSKLASSNING OCH EK-VÄRDE FÖR VÄXTPLANKTON, KUST

Tabell 12. Statusklassning och av växtplankton vid kusten, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25), i Motala ströms avrinningsområde år 2020. EK bio = Ekologisk kvalitetskvot för biomassa. EK kflyll = Ekologisk Kvalitetskvot för klorofyll. Sammanv. status medel N-klass = medelvärde för det sammanvägda numeriska värdet. Pil anger om den sammanvägda statusen förändrats (förbättrats/försämrats) jämfört med bedömningen år 2019. För förklaring till färgmarkering se Karta 15

Station	EK bio	EK kflyll	Sammanv status medel N-klass
Nedre Motala ström och			
Bråviken			
Gb16	0,16	0,29	0,32 ▼
Söderköpingsån			
Sö06	0,21	0,22	0,32
Kustlandet			
Sö14	0,14	0,39	0,35 ▼

WWW.SGS.COM

KONTAKTA OSS

SGS Analytics Sweden AB
Olaus Magnus Väg 27
Box 1083, 581 10
LINKÖPING
Tel: 013- 25 49 00
se.ie.info@sgs.com
sgs.com/analytics-se

WHEN YOU NEED TO BE SURE

